



中国上海浦东新区杨高南路 428号2号楼16层 200127

16F, Building No. 2, 428# South Yang Gao Road, Shanghai 200127, China 电话: (86) 21-6061 1799 传真: (86) 21-6876 1115

Tel: (86) 21-6061 1799 Fax: (86) 21-6876 1115

Statement

To SolarToday Company & TRITEC AG (SolarToday & TRITEC),

We, Jinko Solar Co., Ltd. (Jinko Solar), hereby confirm that the Jinko Solar PV modules [Tiger Pro Module Types: JKMxxxM-60HL4(-V)_1903 × 1134 × 30mm / JKMxxxM-6TL4(-V)_1868 × 1134 × 30mm] will be sold/sold to SolarToday for xxx Solar Project which located in EU, in which PV modules will be mounted with TRITEC Mounting System, Also it complies with the mounting standards of Customer installation manual as below shown Annex 1 and All PV modules defined in the Jinko User Manual (IEC 61215 & 61730 2016 Manual) can also be installed on this mounting systems as long as they have been tested and certified to related IEC/EN/DIN standard.

PV Modules installed using this method is covered by Jinko Solar standard warranty as agreed upon in the Purchase Agreement. However, Jinko Solar Co., Ltd shall not be liable for any damage of modules due to the faults of the engineering and/or construction and/or designing of the PV system.

Kind regards,







中国上海浦东新区杨高南路 428号2号楼16层 200127

16F, Building No. 2, 428# South Yang Gao Road, Shanghai 200127, China 电话: (86) 21-6061 1799 传真: (86) 21-6876 1115

Tel: (86) 21-6061 1799 Fax: (86) 21-6876 1115

Appendix 1



► www.tritec.ch

1	Grundlagen	
1.1	Hinweise	03
1.2	Lasteinwirkung	04
1.3	Statik	04
1.4	Auslegungssoftware	04
1.5	Systemkomponenten im Überblick	05
1.5.1	Systemkomponenten für Einlege- und Klemmsystem	05
1.5.2	Systemkomponenten für Dachbefestigung	09

2	TRI-STAND auf Schrägdach	
2.1	Einlegen im Kreuzverbund	11
2.1.1	Werkzeug	11
2.1.2	Aufbau des Montagesystems	11
2.1.2.1	TS-E Endwinkel Montage allgemein	15
2.1.2.2	TS-Profil einklicken allgemein	16
2.1.2.3	TS-C Verbinder-Stoß allgemein	17
2.1.2.4	TRI-STAND Biegewerkzeug Verwendung	22
2.1.2.5	Module einlegen	28
2.1.2.6	Modul beim Einlegen erden	34
2.2	Einlagiges Klemmsystem	39
2.2.1	Werkzeug	39
2.2.2	Aufbau des Montagesystems	39

3 TRI-FAST auf Trapezblechdach 3.1 Einlegesystem 43 43 3.1.1 Werkzeug 43 3.1.2 Systemkomponenten 3.1.3 Aufbau des Montagesystems 44 91 Klemmsystem 3.2.1 Werkzeug 91 3.2.2 Systemkomponenten 91 3.2.3 Aufbau des Montagesystems 92 3.3 TS-T Halter optional für Höhenausgleiche 103 3.3.1 Werkzeug 103 103 3.3.2 Systemkomponenten 3.3.3 TS-T Halter Montage 104

4.1 Schneefang für das Einlegesystem mit TS-Profilen 107 4.1.1 Werkzeug 107 4.1.2 Systemkomponenten 107 4.1.3 TRI-SNOW Montage 108

Anhang

1 Grundlagen

1.1 Hinweise

Bei der Installation des TRI-STAND Montagesystems dürfen nur Produkte aus dem TRI-STAND Sortiment verwendet werden. Der Einsatz von Fremdkomponenten kann die Stabilität des Systems beeinflussen und zu erheblichen Schäden führen. Die Installation der Anlage darf nur von geschultem und sachkundigem Personal durchgeführt werden. Für Schäden, die durch den Einsatz von Fremdkomponenten oder fehlerhafter Montage entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Zusätzlich zu den Vorgaben des Montagesystems sind die Installationsvorgaben des jeweiligen Modulherstellers einzuhalten. Wie z.B. Befestigung der Module, Maximalbelastungen, Ausrichtung, Hinterlüftung, Kabelführung, Verschaltung, Wechselrichterauswahl usw.

Halten Sie bei der Montage alle vor Ort gültigen Arbeitsschutzbestimmungen, Unfallverhütungsvorschriften, Normen, Baubestimmungen und die relevanten VDE-Richtlinien und Sicherheitsvorschriften des Elektrohandwerks ein.



Erforderliche Schraubendrehmomente:

TRI-STAND SAFE-CLICK SCT Torx	20 Nm
TRI-FAST SAFE-CLICK+ anschlagorientiert fe	stschrauben
M10 Verschraubungen Flachrundkopf, Hammerkopf und Sechskant	30 Nm
M10 Verschraubungen mit UP-L+ Profil	22 Nm
M8 Verschraubungen	20 Nm
Mittel- und Endklemmen	15 Nm

Die TRITEC Montagesysteme werden ständig optimiert, verbessert und aktualisiert. Verwenden Sie immer die aktuell gültige Montageanleitung von unserer Webseite: www.tritec.ch

1.2 Lasteinwirkung

Neben dem Eigengewicht der Photovoltaikanlage werden die Systemkomponenten und die Unterkonstruktion vor allem durch Wind- und Schneelasten beansprucht. Jede Anlage muss daher speziell für ihre Ansprüche und äußeren Einflüsse unter Berücksichtigung des Eurocode berechnet und geplant werden.

Die Beanspruchung durch Windlasten hängt vor allem von der Windzone, der Höhe des Gebäudes, der Dachform und -neigung ab. Gewichtlasten durch Schneeauflage sind von der Schneezone, der Meereshöhe des Gebäudes, der Dachform und -neigung abhängig.

Für jeden Standort kann die Wind- und Schneelastzone bestimmt werden, nach der die Anlage ausgelegt wird.

1.3 Statik

Bauseitig ist vor allem die Statik des Daches, der Unterkonstruktion oder der Fassade zu beachten. Grundsätzlich muss die Statik eines jeden Daches von autorisierten Fachkräften überprüft werden. Hier ist vor allem die Frage zu klären, ob die jeweiligen, durch die Solaranlage entstehenden zusätzlichen Lasten auf dem Dach aufgenommen werden können.

Da die Lastaufnahme eines Daches und die Lasteinwirkung einer Photovoltaikanlage von vielen Faktoren bestimmt werden, muss eine Statikberechnung für jedes Dach individuell erstellt werden. Der momentane Zustand des Daches muss derart sein, dass das Dach für einen Zeitraum von mindestens 20 Jahren nicht saniert werden muss.

1.4 Auslegungssoftware

Die TRI-DESIGN Auslegungssoftware berechnet und legt das TRI-STAND Montagesystem nach dem Eurocode aus. Die zwei relevanten Richtlinien sind hierbei die EN 1991-1-4 für Windlasten und die EN 1991-1-3 für Schnee- und Eislasten, welche auf die Photovoltaikanlage und deren Unterkonstruktion einwirken.

Die Auslegungssoftware berechnet neben der Anzahl der zu verwendenden Dachhaken auch die Schienenabstände und die maximale Spannweite der verschiedenen Profile. TRI-DESIGN ermöglicht die Anlage optimal auf das jeweilige Dach und die verwendeten Module auszulegen und somit die bestmögliche Variante des Montagesystems zu wählen.

Für die Einhaltung der Garantiebedingungen müssen alle TRI-STAND Anlagen mittels TRI-DESIGN ausgelegt sein.








1 Grundlagen

1.5 Systemkomponenten im Überblick

1.5.1 Systemkomponenten für Einlege- und Klemmsystem

Einlegesystem



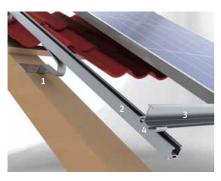

Schrägdachmontage



6.000 m, schwarz	
TRI-STAND Einlegeprofil TS-35*	255120
6.000 m, Alu blank	



TRI-STAND Einlegeprofil TS-40*	255145	
6.000 m, Alu blank		
TRI-STAND Einlegeprofil TS-40*	255160	
6.000 m, schwarz		

 ${}^\star \mbox{Weitere TS-Profilabmessungen}$ in Alu blank und schwarz auf Anfrage.



TRI-STAND Endwinkel TS-E	255385
Alu blank	



TRI-STAND Endwinkel TS-E 255390 schwarz



TRI-STAND Mittelschiene TS-M 255225 6.000 m

255365

255370



TRI-STAND TS-C Verbinder

TRI-STAND SAFE-CLICK SCT Torx

TRI-STAND Universalprofil UP-S

6.000 m

255375

255335

255090



TRI-STAND Universalprofil UP-L+ 255056

6.200 m, Alu blank

TRI-STAND Universalprofil UP-L+ 255057 6.200 m, schwarz

TRI-STAND Universalprofil UP-L 255015

6.200 m, Alu blank



TRI-STAND Universalprofil UP-L 6.200 m, schwarz

255046



TRI-STAND Universalprofilverbinder UP-C

Alu blank



TRI-STAND Universalprofilverbinder UP-C

schwarz



TRI-STAND / TRI-ROOF+ Biegewerkzeug

1 Grundlagen

1.5.1 Systemkomponenten für Einlege- und Klemmsystem

Klemmsystem



TRI-STAND Universalprofil UP-L+ 255056 6.200 m, Alu blank

TRI-STAND Universalprofil UP-L+ 255057
6.200 m, schwarz



TRI-STAND Universalprofil UP-L 255015 6.200 m, Alu blank

TRI-STAND Universalprofil UP-L 255046

6.200 m, schwarz



 $\frac{\text{TRI-STAND Universal profil UP-S}}{6.000 \, \text{m}} \hspace{2cm} 255090$



TRI-STAND Universalprofilverbinder UP-C 255365
Alu blank



 $\frac{\text{TRI-STAND Universalprofilverbinder UP-C}}{\text{schwarz}}$



 $\frac{\text{TRI-STAND Universalprofil UP-TS}}{6.000 \text{ m, Alu blank}} \hspace{2cm} 255100$



TRI-STAND TS-C Verbinder 255375



TRI-STAND SAFE-CLICK SCT Torx



TRI-STAND / TRI-ROOF+ Biegewerkzeug

255331



TRI-STAND Endklemme 255540

35 mm, Alu blank



TRI-STAND Endklemme 35 mm, schwarz

TRI-STAND Endklemme

40 mm, Alu blank



TRI-STAND Endklemme

40 mm, schwarz



TRI-STAND Mittelklemme

31 - 40 mm, Alu blank



TRI-STAND Mittelklemme

31 - 40 mm, schwarz



TRI-STAND Mittelklemme

41 - 50 mm, Alu blank

TRI-STAND Mittelklemme

41 - 50 mm, schwarz

255520

255510

1 Grundlagen

1.5.2 Systemkomponenten für Dachbefestigung



255620

255625

TRI-STAND Dachhaken fix

(diagonal), 8 mm, hoch



TRI-STAND Dachhaken fix

(Einlegen), 8 mm, hoch



TRI-STAND Dachhaken fix

255630 (Einlegen), 6 mm, hoch



TRI-STAND Dachhaken fix

(Einlegen), 6 mm, niedrig



255635

255640

1502674

TRI-STAND Dachhaken fix

(Klemmen), 6 mm, hoch



TRI-STAND Dachhaken fix

(Klemmen), 6 mm, niedrig

TRI-STAND Dachhaken

1-fach variabel (Einlegen+Klemmen)



TRI-STAND Dachhaken

3-fach variabel (Einlegen+Klemmen)



TRI-STAND Schieferdachhaken fix

255675

255650



TRI-STAND Biberschwanzdachhaken

255670 1-fach variabel



255695

TRI-STAND Rundfalzklemme

M10



TRI-STAND Stockschraube M10x200 255780 TRI-STAND Stockschraube M10x250 255785



255685

TRI-STAND Blechfalzklemme

M10, strong



TRI-STAND Rechteckklemme f. Ribroof 465, M10 255700



TRI-STAND Rechteckklemme f. Ribroof 500, M10 255705



TRI-STAND Z-Adapter UP-Z

TRI-STAND Stockschraube Stahl, Wellplatten 8x155

TRI-STAND Stockschraube M12x250

TRI-STAND Stockschraube M12x300

TRI-STAND Stockschraube M12x350

TRI-STAND Stockschraube Holz, Wellplatten 8x190

255805

255790

255795

255800

255815

TRI-STAND Blechfalzklemme

M10, light

2 TRI-STAND auf Schrägdach

Je nach Auslegung der Anlage kann das Montagesystem auf zwei verschiedene Arten auf Schrägdächern installiert werden. Das Einlegen der Module in den Kreuzverbund aus Profilen ist die stabilere und montagefreundlichere Variante, wobei einige Modulhersteller die Klemmmontage vorschreiben. Nachfolgend wird zuerst die Montage im Kreuzverbund beschrieben, dann die Klemmmontage mit den Universalprofilen und den Mittel- bzw. Endklemmen. In der Auslegungssoftware TRI-DESIGN wird die für das Projekt passende Montagevariante gewählt.

2.1 Einlegen im Kreuzverbund

2.1.1 Werkzeug

Zur Installation wird folgendes Werkzeug benötigt:

- 1. Akkuschrauber mit Torx 40
- 2. Gabelschlüssel 15 mm
- 3. Inbusschlüssel 3 mm Innensechskant
- 4. TRI-STAND Biegewerkzeug


2.1.2 Aufbau des Montagesystems

Die Montage erfolgt in drei Schritten:

- $1. \ Montieren \ der \ vertikal \ verlaufenden \ Universalprofile \\ UP-L+, \ UP-L \ oder \ UP-S$
- 2. Befestigen der horizontalen TS-Einlegeprofile
- 3. Verlegen der Kabel und Einlegen der Module

1. Montieren der vertikal verlaufenden Universalprofile UP-L+, UP-L oder UP-S

Generell gibt es zwei Möglichkeiten die Photovoltaikanlage auf dem Dach zu befestigen. Auf Ziegeldächern wird die Anlage mit Dachhaken befestigt. Bei Trapezdächern und Wellfaserzementplatten werden Stockschrauben verwendet. Im Folgenden wird zuerst die Montage mit Dachhaken, dann die Montage mit Stockschrauben beschrieben. Nach dem Anbringen der Universalprofile verläuft der weitere Aufbau identisch.

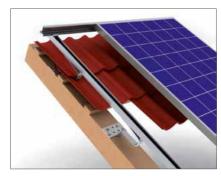

Kreuzverbund



Schrägdachmontage



Werkzeuge

Montage mit Dachhaken

Nach Prüfung der Unterkonstruktion des Daches auf ihre punktuelle Tragfähigkeit werden die Dachhaken an den im Auslegungsplan vorgesehenen Stellen montiert. Die Haken werden in einer Linie in vertikaler Richtung angebracht. Dabei ist zu beachten, dass jeder Dachhaken mit mindestens zwei Holzschrauben – eine an der oberen, eine an der unteren Reihe – fixiert wird.

Anschließend werden die Universalprofile UP-L+, UP-L oder UP-S in vertikaler Richtung auf den Dachhaken montiert. Welches der drei Profile verwendet wird, ist bereits in der Auslegung festgelegt, da die verschiedenen Profile unterschiedlichen statischen Anforderungen entsprechen. Die Universalprofile UP-L+ und UP-L werden bei Konstruktionen mit normalen statischen Belastungen eingesetzt; das Universalprofil UP-S kommt bei besonders starken Belastungen zum Einsatz.

Zum Befestigen der Universalprofile wird der Kopf der Flachrundschraube in das Profil eingeführt und an die Stelle des Dachhakens geschoben. Nun können die Universalprofile mit den Sperrzahnmuttern am Dachhaken befestigt werden. Alternativ zur Flachrundschraube kann die Hammerkopfschraube M10 verwendet werden.

Montage mit Stockschrauben

Nach Prüfung der Unterkonstruktion des Daches auf ihre punktuelle Tragfähigkeit werden die Stockschrauben an den in der Auslegung vorgesehenen Stellen montiert. Die Schrauben müssen in einer Linie in vertikaler Richtung angebracht werden, wobei darauf zu achten ist, dass die Stockschrauben senkrecht in das Dachgebälk eingeschraubt werden. Die Auflageflächen der Langlöcher an den Z-Adaptern müssen auf der gesamten Dachfläche auf ein Höhenniveau eingestellt werden. Dies kann über den Gewindeteil der Stockschrauben erfolgen.

Anschließend werden die Universalprofile UP-L+, UP-L oder UP-S für die Montage auf den Stockschrauben vorbereitet. Welches der drei Profile verwendet wird, ist bereits im Auslegungsplan festgelegt. Die Universalprofile UP-L+ und UP-L werden bei Konstruktionen mit normalen statischen Belastungen eingesetzt; das Universalprofil UP-S kommt bei besonders starken Belastungen zum Einsatz.

Die Köpfe der Flachrundschrauben werden in die Universalprofile eingeführt und an die Stellen der Z-Adapter geschoben. Anschließend wird das Profil mit den Flachrundschrauben in die Langlöcher der Z-Adapter geführt und mit den Sperrzahnmuttern befestigt. Alternativ zur Flachrundschraube kann die Hammerkopfschraube M10 verwendet werden.

Achtung: Die Z-Adapter müssen nach oben in Richtung Dachfirst zeigen.



Dachhaken



Montage der Universalprofile



Z-Adapter UP-Z

Verbinden der Universalprofile UP-L+, UP-L oder UP-S Zum Verbinden wird der Universalschienenverbinder UP-C benötigt. Dieser wird mit zwei Flachrundschrauben und Sperrzahnmuttern so bestückt, dass die Köpfe der Flachrundschrauben in je eines der Profile eingeführt werden können. Nach Anziehen der Muttern sind die Profile fest miteinander verbunden. Bei Anlagen tiefer als 12 m darf der UP-C Verbinder nur einseitig festgezogen werden. Es ist zudem auf einen Luftabstand von 5 mm zwischen den Universalprofilen zu achten, um bei Temperaturschwankungen die Spannungen in den Profilen gering zu halten.

2. Befestigen der horizontalen TS-Einlegeprofile

Zur Befestigung der TS-Profile an den vertikalen UP-L+, UP-L oder UP-S Profilen werden die TRI-STAND SAFE-CLICK SCT Torx an den Universalprofilen mit Hilfe einer Abstandslehre montiert. Die Länge der Abstandslehre entspricht der Moduleinlegelänge minus 5.75 cm oder kann der TRI-DESIGN Auslegung entnommen werden. Sobald alle SAFE-CLICK angebracht sind (auch für mögliche Mittelschienen), können die TS-Profile von oben eingeklickt werden. Durch das Einrasten des TS-Profils im SAFE-CLICK sind beide Schienen fest miteinander verbunden. Die TS-Profile müssen nun jeweils pro Profil links und rechts eines in der Schienenmitte liegenden SAFE-CLICK mit dem TRI-STAND Biegewerkzeug abgekantet werden. Durch diese Maßnahme wird ein späteres Wandern der Schienen infolge von Wärme und Kälte eingegrenzt.

Verbinden der TS-Profile

Zum Verbinden zweier TS-Profile wird der Einlegeschienenverbinder TS-C benötigt. Dieser wird mit der Madenschraube nach unten gerichtet in ein montiertes TS-Profil geschoben, bis dieser mit dem TS-Profil bündig abschließt. Anschließend wird das nächste TS-Profil mit 5 mm Abstand zum vorherigen montiert. Der TS-C Verbinder wird in das neue TS-Profil bis zu seiner Mittelmarkierung geschoben und dann einseitig mit einer Madenschraube befestigt. Durch diese Verbindungsart können die TS-Profile sich relativ spannungsfrei bei Wärme ausdehnen bzw. bei Kälte zusammenziehen. Die Modullasten werden dennoch übertragen.



Universalschienenverbinder UP-C



Montage des SAFE-CLICK



Einlegeschienenverbinder TS-C

Randabschluss der TS-Profile

Der Randabschluss der TS-Profile erfolgt durch die TS Endwinkel TS-E. Diese werden an beiden Enden des TS-Profils eingeschoben und mit den Madenschrauben fixiert. Durch den Randabschluss der Schienen können die Module auch bei starken Witterungsbedingungen nicht aus den Profilen rutschen.

Montage der Mittelschiene TS-M

Bei Hochkantmontage der Module ist zu beachten, dass einige Hersteller bei einer Belastung des Moduls von 2400 N/m² bis 5400 N/m² (bzw. 0 N/m² bis 2400 N/m² bei bestimmten Modultypen) die Verwendung einer Mittelschiene vorschreiben. Diese werden mittig zwischen den TS-Schienen in das System eingebaut und dienen den verbauten Solarmodulen als Mittelauflage. Die Montage der Mittelschiene an den Universalprofilen erfolgt ebenfalls per SAFE-CLICK. Hierzu werden die Mittelschienen in die montierten SAFE-CLICK eingeklickt. Analog zur Verlängerung der TS-Profile erfolgt auch hier das Verlängern mit den Einlegeschienenverbindern TS-C.



Mittelschiene TS-M






Edge Clip TS-EC

3. Verlegen der Kabel und Einlegen der Module

Prinzipiell werden alle Kabel parallel zu den montierten Schienen verlegt. Das Befestigen an den Universalprofilen UP-L+, UP-L oder UP-S erfolgt mittels der Kreuzkabelbinderblöcke UP-K, welche in das Profil eingeschoben und durch eine 90°-Drehung fixiert werden. Die Befestigung der Kabel an den TS-Profilen erfolgt mit den TRI-STAND Edge Clips TS-EC. Diese werden direkt an das TS-Profil geclipt.

Die Module werden zum Anschließen der Kabel auf die unteren TS-Profile gestellt. So können diese problemlos verschaltet werden. Nachdem die Strangleitungen komplett verlegt sind, werden die Solarmodule in drei Schritten in die Profile eingelegt. Zuerst werden die Module in das obere TS-Profil eingeschoben und dann auf dem unteren Profil abgelegt. Dann werden die Module in das untere Profil geschoben. Sie sind nun durch die Schwerkraft positioniert und müssen nicht durch Schrauben fixiert werden. Bei Modulneigungen unter 10° sind diese noch zusätzlich durch Einlegen eines Kabelstückes, min. Außendurchmesser 6 mm, in den 8.5 mm Spalt oberhalb des Moduls zu sichern!

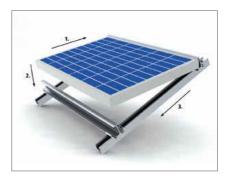


Einlegen des Solarmoduls




Endwinkel TS-E

2.1.2.1 TS-E Endwinkel Montage allgemein


TS-Profile an den seitlichen Modulfeldenden mit Endwinkeln (TS-E) vorbereiten

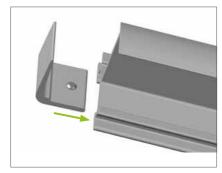

1. TS-E in das TS-Profil stecken.

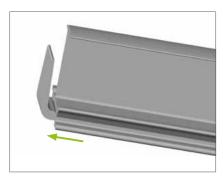


2. TS-E bis zum Anschlag einschieben.

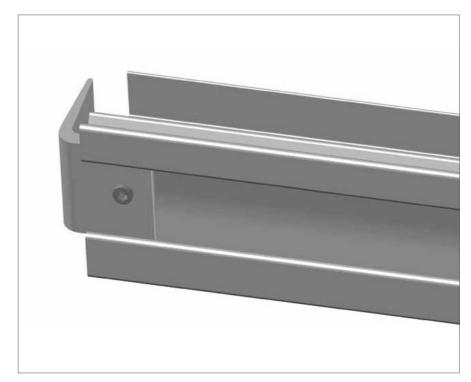


3. Madenschraube von unten anziehen.


2.1.2.2 TS-Profil einklicken allgemein

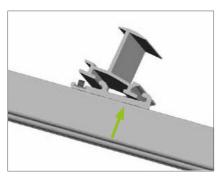

1. TS-Profil unten auf SAFE-CLICK schräg aufstellen.

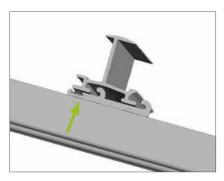


2. TS-Profil oben auf SAFE-CLICK Feder drücken.

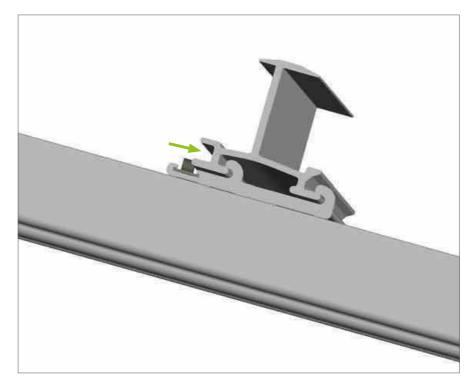


3. TS-Profil entlang der Dachschräge nach unten schieben, bis die SAFE-CLICK Feder nach oben klickt.

2.1.2.3 TS-C Verbinder-Stoß allgemein


1. TS-C Verbinder mit Madenschrauben zur Dachtraufe gerichtet unten in das TS-Profil einschieben.

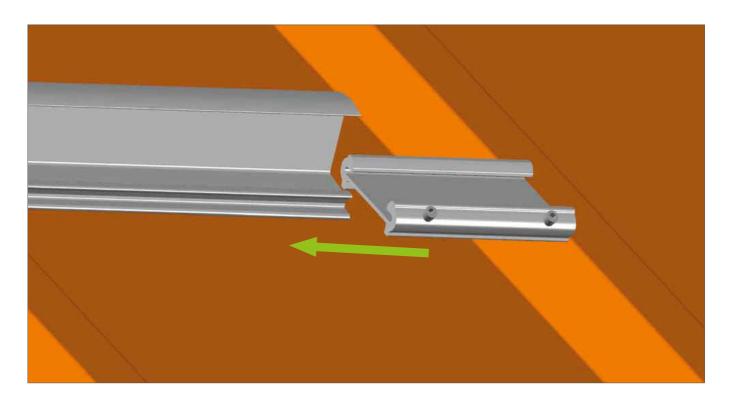


2. TS-C Verbinder komplett in das TS-Profil schieben.

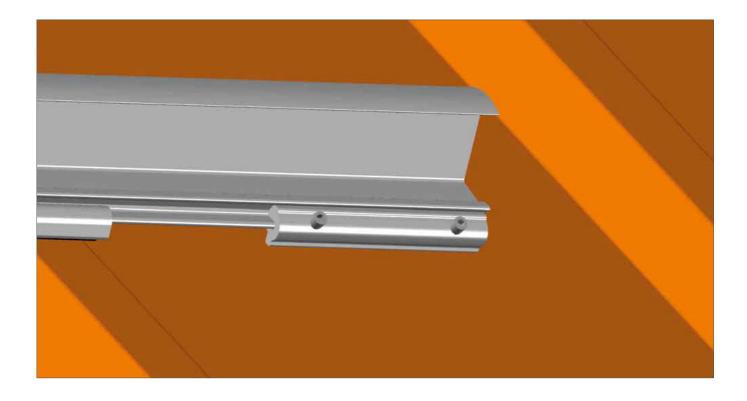


3. Das anzuschließende TS-Profil mit 5 mm Abstand montieren.

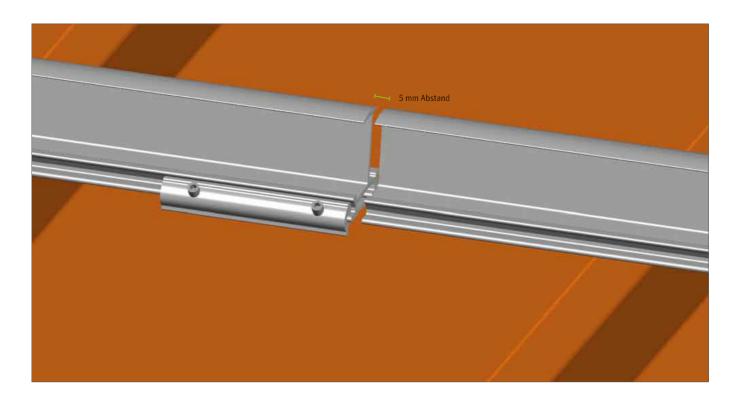

4. Den TS-C Verbinder mittig über beide TS-Profile schieben.

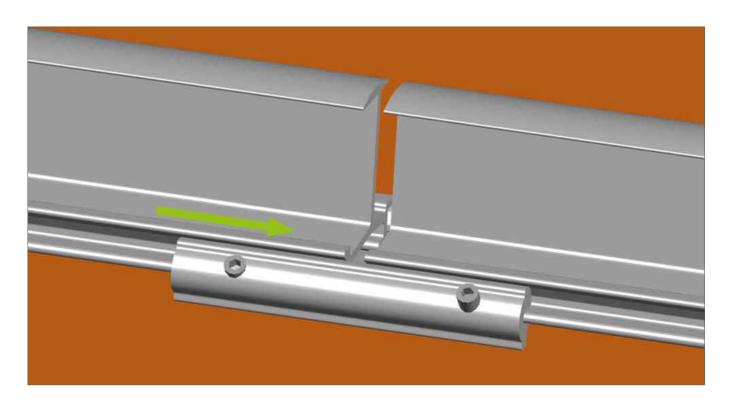


5. Nur eine der beiden Madenschrauben festziehen, um Spannungen infolge Temperaturschwankungen gering zu halten!

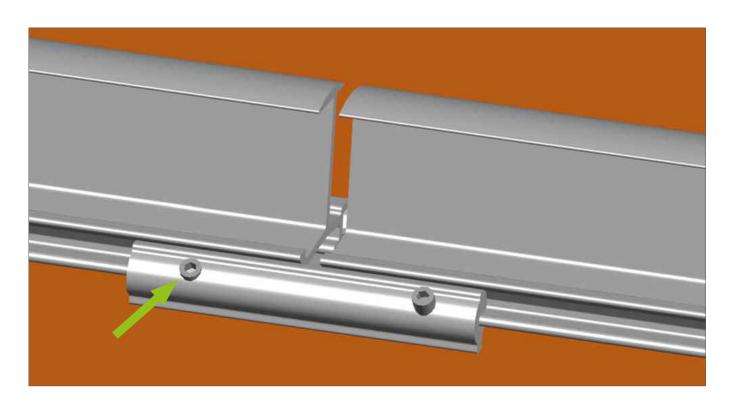


2.1.2.4 TRI-STAND Biegewerkzeug Verwendung


1. Jedes TS-Profil muss an einem mittigen SAFE-CLICK links und rechts abgekantet werden, um ein horizontales Wandern der Profile infolge Temperaturschwankungen zu minimieren!

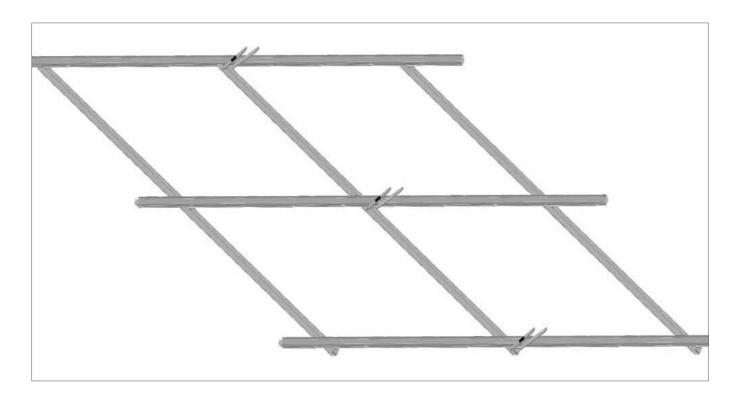


2. In den untersten Flansch des TS-Profils mit dem Biegewerkzeug, direkt neben dem mittigen SAFE-CLICK, wie dargestellt einfahren.

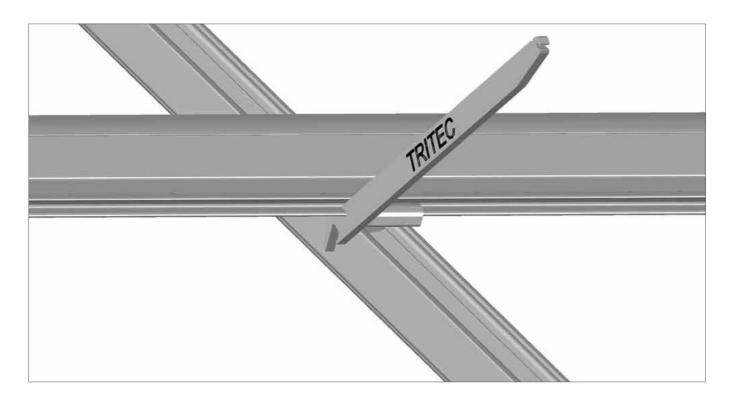


3. Das Biegewerkzeug ca. 10 cm nach unten drehen.

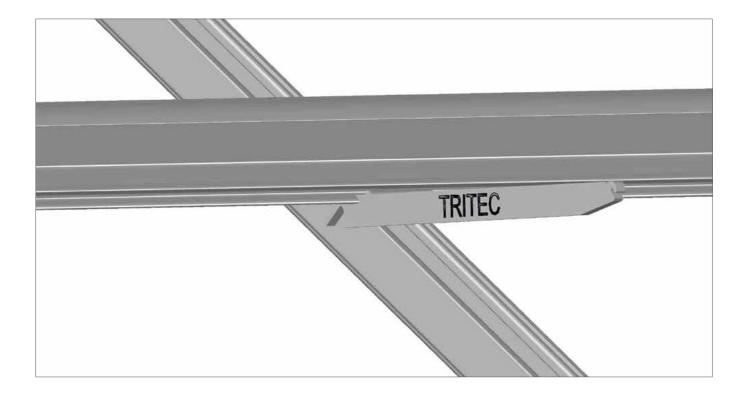


4. Auf der gegenüberliegenden Seite des SAFE-CLICK ebenfalls den unteren Flansch abkanten.

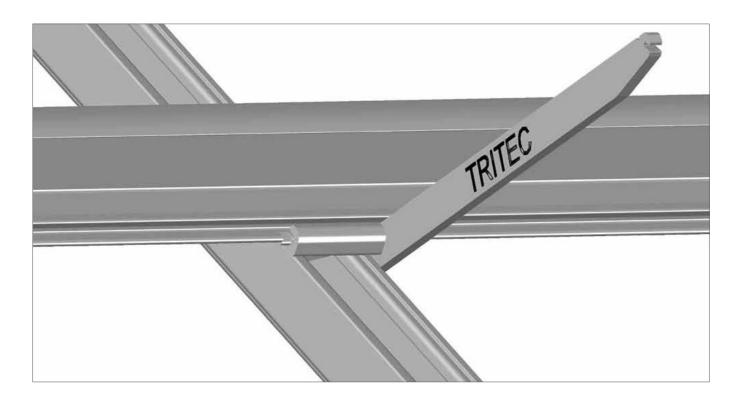


5. Die Abkantungen müssen entsprechend dem Bild ausgeführt sein. Immer nur an einem mittigen SAFE-CLICK je TS-Profil!

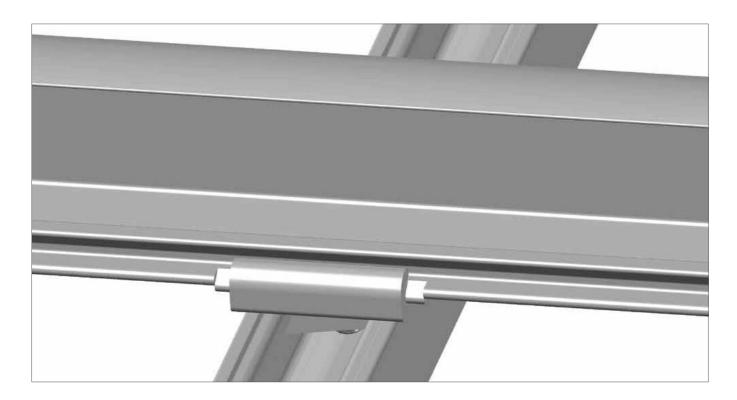


Anhang: SAFE-CLICK nachträglich lösen.

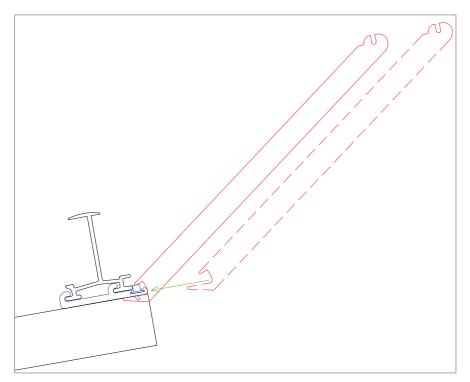

1. Biegewerkzeug von oben über die Flachfeder des SAFE-CLICK schieben.

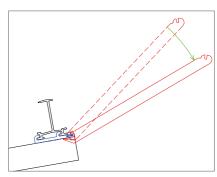


2. Biegewerkzeug bis zum Anschlag nach unten drehen.

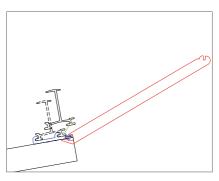


3. TS-Profil nach oben schieben und herausnehmen.

2.1.2.5 Module einlegen


1. Modul in das obere TS-Profil einschieben und Verkabelung vornehmen.

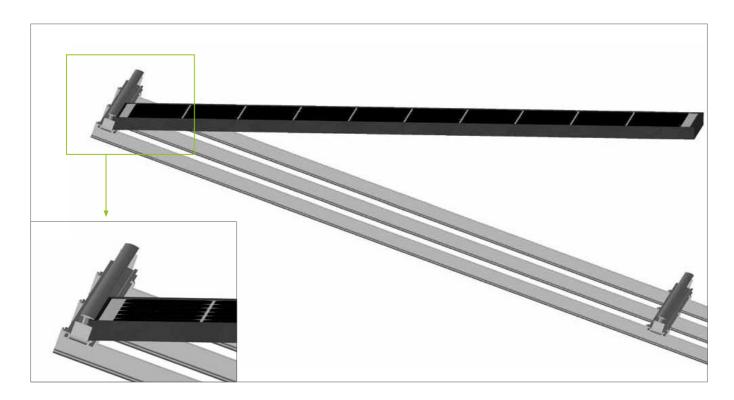


2. Modul bis ca. 10 cm vor dem unteren TS-Profil nach unten drehen.

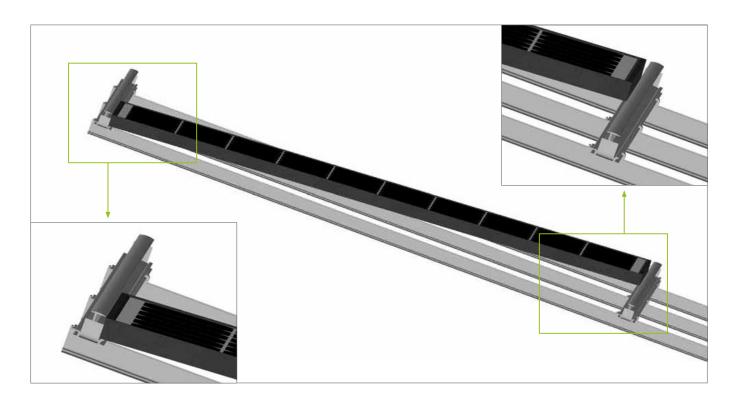


3. Modul nach oben schieben.

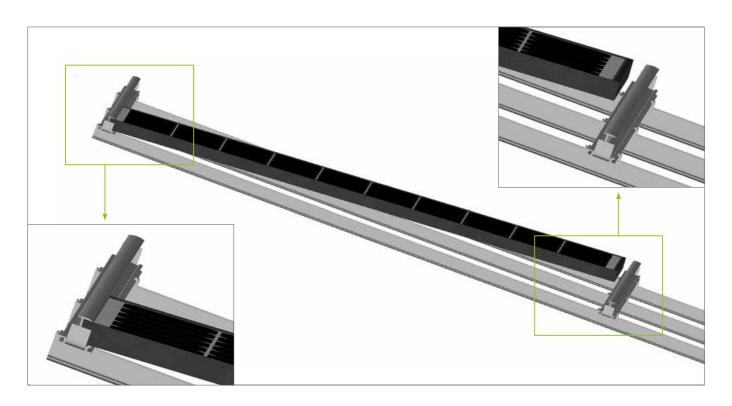


4. Modul auf dem unteren TS-Profil ablegen.

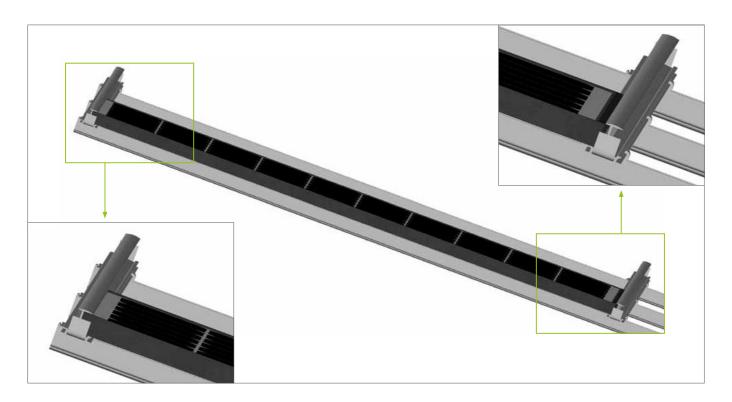

5. Modul nach unten schieben.

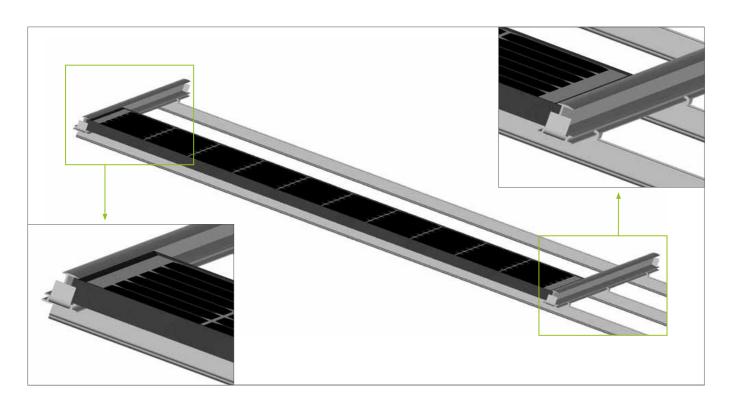


6. Weitere Module entsprechend einlegen und auf 2 mm Abstand zwischen den Modulen achten!

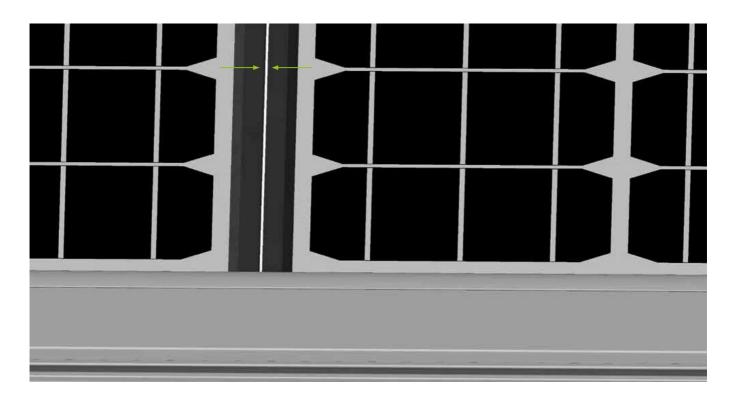


2.1.2.6 Modul beim Einlegen erden

1. TRI-STAND Erdungskralle für TS-Einlegeschiene von oben in das TS-Profil eindrücken.

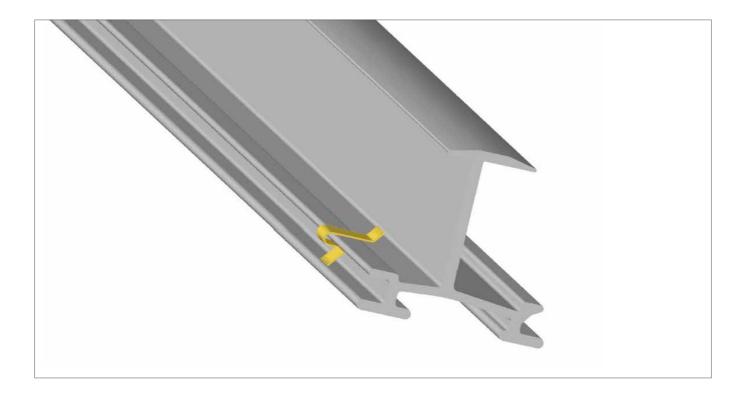


2 TRI-STAND auf Schrägdach | 2.1 Einlegen im Kreuzverbund

 ${\bf 2.\ Modul\ in\ das\ obere\ TS-Profil\ schieben\ und\ nach\ unten\ drehen.}$

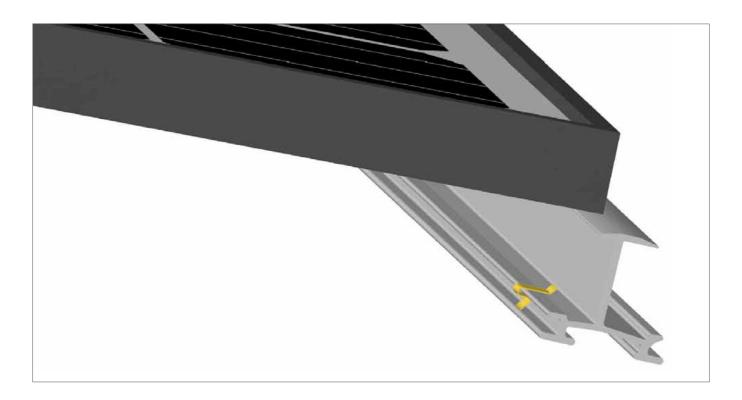


3. Modul auf der Erdungskralle ablegen.

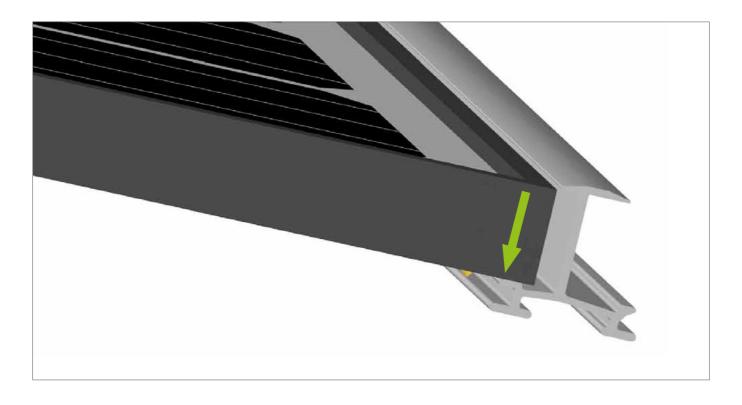

2 TRI-STAND auf Schrägdach | 2.1 Einlegen im Kreuzverbund

4. Modul in das TS-Profil nach unten schieben.

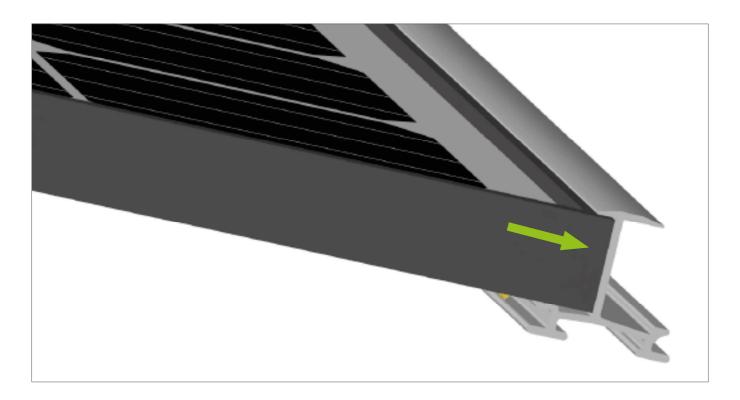

2.2 Einlagiges Klemmsystem

2.2.1 Werkzeug

Zur Installation wird folgendes Werkzeug benötigt:

- 1. Akkuschrauber mit Torx 40
- 2. Gabelschlüssel 15 mm
- 3. Inbusschlüssel 6 mm Innensechskant

2.2.2 Aufbau des Montagesystems

Die Montage erfolgt in zwei Schritten:

- 1. Montieren der horizontal verlaufenden Universalprofile UP-L+, UP-L oder UP-S
- 2. Verlegen der Kabel und Klemmen der Module

1. Montieren der horizontal verlaufenden Universalprofile UP-L+, UP-L oder UP-S

Generell gibt es zwei Möglichkeiten die Photovoltaikanlage auf dem Dach zu befestigen. Auf Ziegeldächern wird die Anlage mit Dachhaken befestigt. Bei Trapezdächern und Wellfaserzementplatten werden Stockschrauben verwendet. Im Folgenden wird zuerst die Montage mit Dachhaken, dann die Montage mit Stockschrauben beschrieben. Nach dem Anbringen der Universalprofile verläuft der weitere Aufbau identisch.



Werkzeuge



Klemmsystem



Dachhaken

Montage mit Dachhaken

Nach Prüfung der Unterkonstruktion des Daches auf ihre punktuelle Tragfähigkeit werden die Dachhaken an den im Auslegungsplan vorgesehenen Stellen montiert. Die Haken werden in einer Linie in vertikaler Richtung angebracht. Dabei ist zu beachten, dass jeder Dachhaken mit mindestens zwei Holzschrauben – eine an der oberen, eine an der unteren Reihe – fixiert wird.

Anschließend werden die Universalprofile UP-L+, UP-L oder UP-S in vertikaler Richtung auf den Dachhaken montiert. Welches der drei Profile verwendet wird, ist bereits in der Auslegung festgelegt, da die verschiedenen Profile unterschiedlichen statischen Anforderungen entsprechen. Die Universalprofile UP-L+ und UP-L werden bei Konstruktionen mit normalen statischen Belastungen eingesetzt; das Universalprofil UP-S kommt bei besonders starken Belastungen zum Einsatz.

Zum Befestigen der Universalprofile wird der Kopf der Flachrundschraube in das Profil eingeführt und an die Stelle des Dachhakens geschoben. Nun können die Universalprofile mit den Sperrzahnmuttern am Dachhaken befestigt werden. Alternativ zur Flachrundschraube kann die Hammerkopfschraube M10 verwendet werden.



Universalprofil UP-L+



Universalprofil UP-L



Universalprofil UP-S

2 TRI-STAND auf Schrägdach | 2.2 Einlagiges Klemmsystem

Montage mit Stockschrauben

Nach Prüfung der Unterkonstruktion des Daches auf ihre punktuelle Tragfähigkeit werden die Stockschrauben an den in der Auslegung vorgesehenen Stellen montiert. Die Schrauben müssen in einer Linie in vertikaler Richtung angebracht werden, wobei darauf zu achten ist, dass die Stockschrauben senkrecht in das Dachgebälk eingeschraubt werden. Die Auflageflächen der Langlöcher an den Z-Adaptern müssen auf der gesamten Dachfläche auf ein Höhenniveau eingestellt werden. Dies kann über den Gewindeteil der Stockschrauben erfolgen.

Anschließend werden die Universalprofile UP-L+, UP-L oder UP-S für die Montage auf den Stockschrauben vorbereitet. Welches der drei Profile verwendet wird, ist bereits im Auslegungsplan festgelegt. Die Universalprofile UP-L+ und UP-L werden bei Konstruktionen mit normalen statischen Belastungen eingesetzt; das Universalprofil UP-S kommt bei besonders starken Belastungen zum Einsatz.

Die Köpfe der Flachrundschrauben werden in die Universalprofile eingeführt und an die Stellen der Z-Adapter geschoben. Anschließend wird das Profil mit den Flachrundschrauben in die Langlöcher der Z-Adapter geführt und mit den Sperrzahnmuttern befestigt. Alternativ zur Flachrundschraube kann die Hammerkopfschraube M10 verwendet werden.

Achtung: Die Z-Adapter müssen nach oben in Richtung Dachfirst zeigen.

Verbinden der Universalprofile UP-L+, UP-L oder UP-S Zum Verbinden wird der Universalschienenverbinder UP-C benötigt. Dieser wird mit zwei Flachrundschrauben und Sperrzahnmuttern so bestückt, dass die Köpfe der Flachrundschrauben in je eines der Profile eingeführt werden können. Nach Anziehen der Muttern sind die Profile fest miteinander verbunden. Ab einer Schienenlänge von 12 muss das Modulfeld komplett getrennt werden, um bei Temperaturschwankungen die Spannungen in den Modulen gering zu halten.



Stockschrauben



Z-Adapter UP-Z



Universalschienenverbinder UP-C

2. Verlegen der Kabel und Klemmen der Module

Prinzipiell werden alle Kabel parallel zu den montierten Schienen verlegt. Das Befestigen an den Universalprofilen UP-L+, UP-L oder UP-S erfolgt mittels der Kreuzkabelbinderblöcke UP-K, welche in das Profil eingeschoben und durch eine 90°-Drehung fixiert werden. Nun werden die Kabel durch Kabelbinder direkt an den Profilen fixiert. Nachdem die Strangleitungen komplett verlegt sind, werden die Module festgeklemmt. Hierzu werden Endklemmen am einen Ende der Universalprofile befestigt. Diese werden von oben in das Profil eingesteckt und durch eine 90°-Drehung fixiert. Nun wird das Modul seitlich eingeschoben und durch Anziehen der Inbusschraube fixiert. Es muss darauf geachtet werden, dass die Höhe der Endwinkel genau mit der Höhe der Modulrahmen übereinstimmt.

Nachdem das erste Modul mit den passenden Endklemmen an der äußeren Seite fixiert ist, werden die Mittelklemmen montiert. Auch diese werden in das Profil eingeführt und durch eine 90°-Drehung befestigt. Nachdem das nächste Modul eingeschoben ist, werden beide Module durch Anziehen der Inbusschraube fixiert. Diese Schritte werden bis zum letzten Modul einer Reihe wiederholt. Dieses wird dann wieder mit einer passenden Endklemme fixiert.



Kreuzkabelbinderblock UP-K



Endklemme



Mittelklemme

3 TRI-FAST auf Trapezblechdach

Je nach Auslegung der PV-Anlage auf dem Trapezblechdach kommt das Einlege- oder Klemmsystem zum Einsatz.

Das Einlegesystem ist die schnellere Montagevariante. Zudem ist eine horizontale Verbauung der Module möglich.

Das Klemmsystem kommt dann zum Einsatz, wenn Module verwendet werden, die nicht für ein Einlegesystem freigegeben sind. Bei dieser Montageart kann die Lage eines UP-TS Profils bei Störobjekten geringfügig geändert werden, ohne das gesamte Modulfeld zu verschieben.

3.1 Einlegesystem

3.1.1 Werkzeug

Zur Installation wird folgendes Werkzeug benötigt:

1. Akkuschrauber mit 8 mm Schraubaufsatz

2. Inbusschlüssel 3 mm Innensechskant

3. TRI-STAND Biegewerkzeug

4. Schnur

5. Abstandslehre

3.1.2 Systemkomponenten



TRI-STAND Einlegeprofil TS-35*

255105

6.000 m, Alu blank

TRI-STAND Einlegeprofil TS-35*

255120

255160

6.000 m, schwarz

















TRI-STAND Einlegeprofil TS-40*	255145
6.000 m, Alu blank	

TRI-STAND Einlegeprofil TS-40*
6.000 m, schwarz

*Weitere TS-Profilabmessungen in Alu blank und schwarz auf Anfrage.



TRI-STAND TS-C Verbinder

255375



TRI-FAST SAFE-CLICK+

255346



TRI-STAND Dünnblechschraube 6.0x25 DS

255347



TRI-STAND / TRI-ROOF+ Biegewerkzeug

255331


3.1.3 Aufbau des Montagesystems

Die Montage erfolgt in vier Schritten:


- 1. Modulfeld einmessen
- 2. SAFE-CLICK+ montieren
- 2.1 Erste SAFE-CLICK+ der untersten Reihe an Markierung aufsetzen und anschlagorientiert festschrauben
- 2.2 Letzte SAFE-CLICK+ der untersten Reihe anschlagorientiert festschrauben
- 2.3 Schnur spannen für die unterste SAFE-CLICK+ Reihe
- 2.4 SAFE-CLICK+ entlang der Schnur anschlagorientiert festschrauben, nach Vorgabe der TRI-DESIGN Auslegung
- 2.5 SAFE-CLICK+ Abstandslehre erstellen und oberhalb des ersten aufgeschraubten SAFE-CLICK+ anstoßen
- 2.6 SAFE-CLICK+ oberhalb der Abstandslehre anstoßen und anschlagorientiert festschrauben
- 2.7 Abstandslehre an das letzte SAFE-CLICK+ anlegen
- 2.8 SAFE-CLICK+ oberhalb der Abstandslehre anstoßen und anschlagorientiert festschrauben
- 2.9 Schnur spannen für die zweite SAFE-CLICK+ Reihe
- 2.10 SAFE-CLICK+ entlang der Schnur anschlagorientiert festschrauben, nach Vorgabe der TRI-DESIGN Auslegung
- 2.11 Restliche SAFE-CLICK+ entsprechend der TRI-DESIGN Auslegung mit Hilfe der Abstandslehre und Schnur anschlagorientiert festschrauben
- 2.12 Alternative SAFE-CLICK+ Montage mit Setzlatte

- 3. TS-Profile montieren
- 3.1 TS-Profile an den seitlichen Modulfeldenden mit TS-E (Endwinkeln) vorbereiten
- 3.2 Das unterste TS-Profil einklicken
- 3.3 Folgende TS-Profilreihe einklicken
- 3.4 Restliche TS-Profile einklicken
- 3.5 Längsstöße der TS-Profile mit TS-C Verbinder
- 3.6 Horizontale Fixierung der TS-Profile mit dem Biegewerkzeug
- 4. Modul-Montage
- 4.1 Module einlegen
- 4.1.1 Module beim Einlegen erden
- 4.2 Module verkabeln und einlegen


1. Modulfeld einmessen

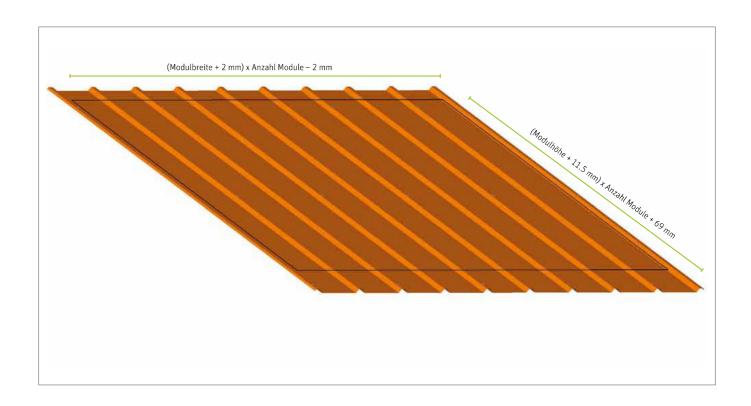


2.1 Erste SAFE-CLICK+ der untersten Reihe an Markierung aufsetzen.

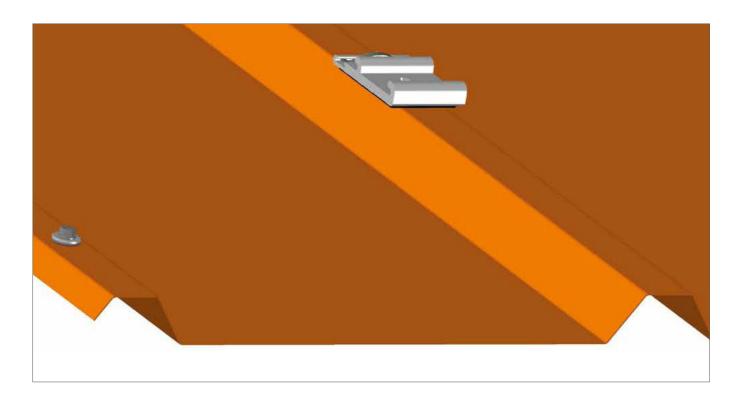


Mit Sechskantaufsatz 8 mm und Schrauber anschlagorientiert festschrauben.

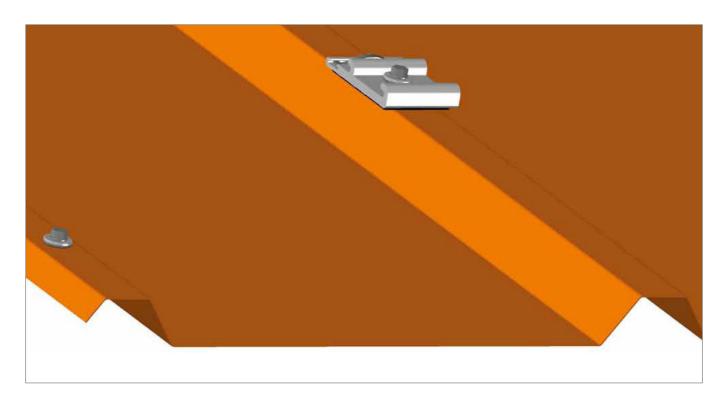

Erste SAFE-CLICK+ aufsetzen und anschlagorientiert festschrauben.

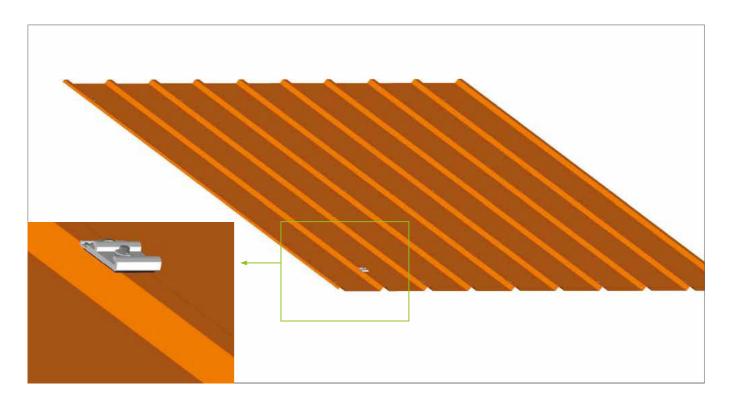

2.2 Letzte SAFE-CLICK+ der untersten Reihe anschlagorientiert festschrauben.

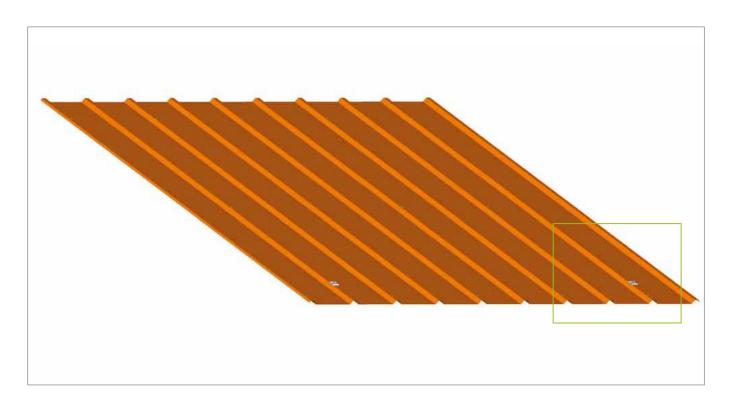


2.3 Schnur spannen für die unterste SAFE-CLICK+ Reihe.




2.4 SAFE-CLICK+ entlang der Schnur anschlagorientiert festschrauben, nach Vorgabe der TRI-DESIGN Auslegung.




2.5 SAFE-CLICK+ Abstandslehre erstellen und oberhalb des ersten aufgeschraubten SAFE-CLICK+ anstoßen.

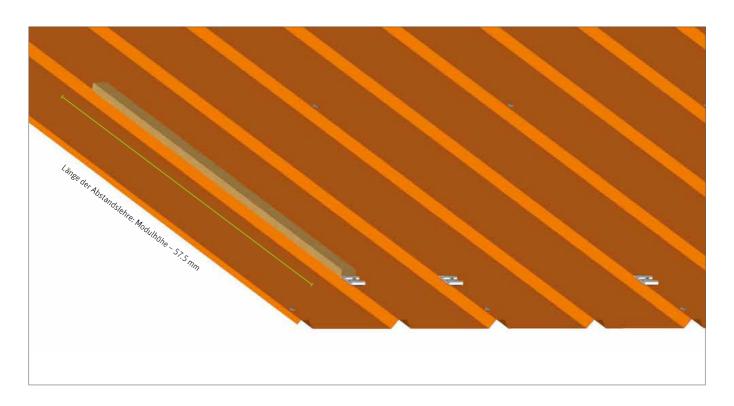


2.6 SAFE-CLICK+ oberhalb der Abstandslehre anstoßen und anschlagorientiert festschrauben.

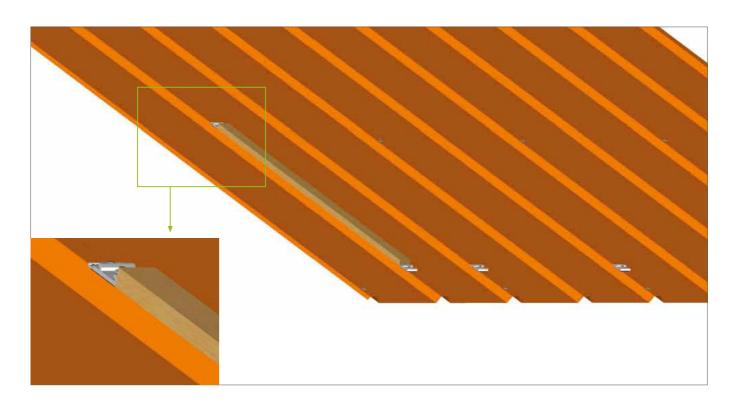


2.7 Abstandslehre an das letzte SAFE-CLICK+ anlegen.

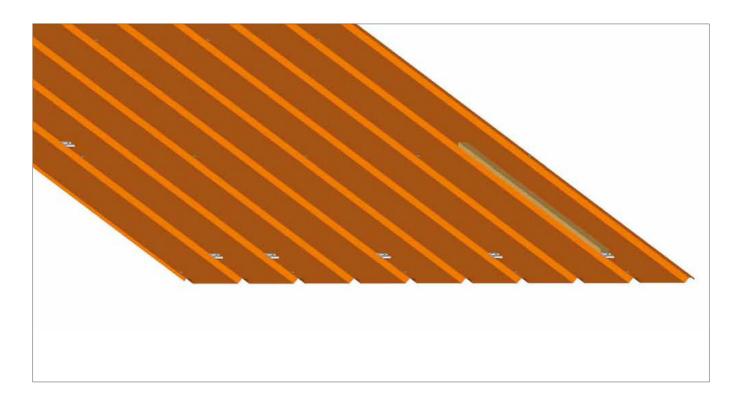


2.8 SAFE-CLICK+ oberhalb der Abstandslehre anstoßen und anschlagorientiert festschrauben.

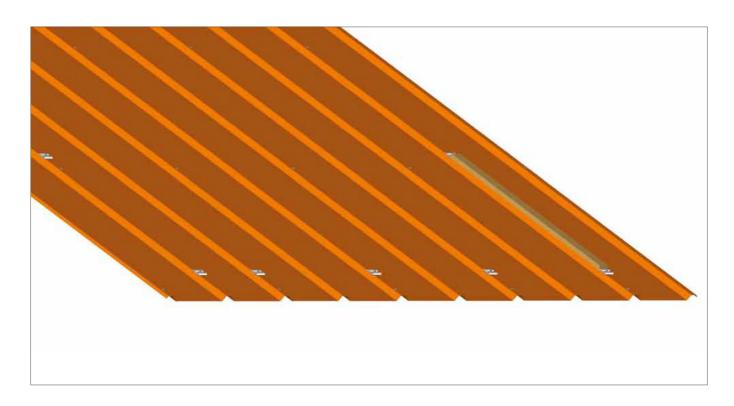


2.9 Schnur spannen für die zweite SAFE-CLICK+ Reihe.

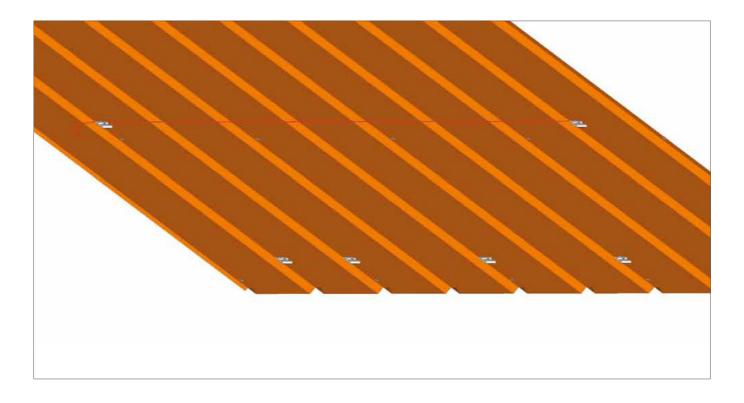


2.10 SAFE-CLICK+ entlang der Schnur anschlagorientiert festschrauben, nach Vorgabe der TRI-DESIGN Auslegung.

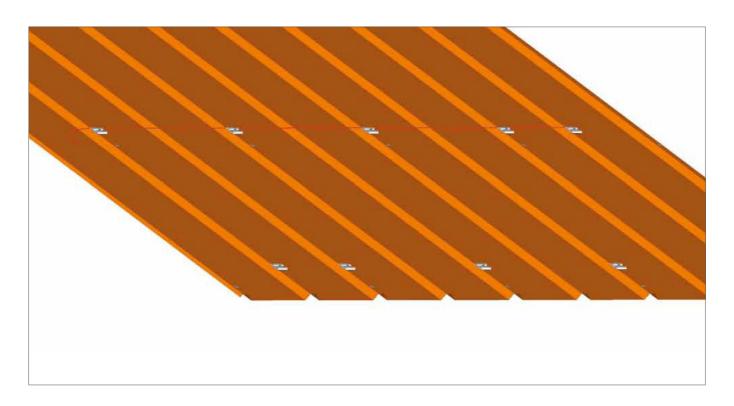

2.11 Restliche SAFE-CLICK+ entsprechend der TRI-DESIGN Auslegung mit Hilfe der Abstandslehre und Schnur anschlagorientiert festschrauben.

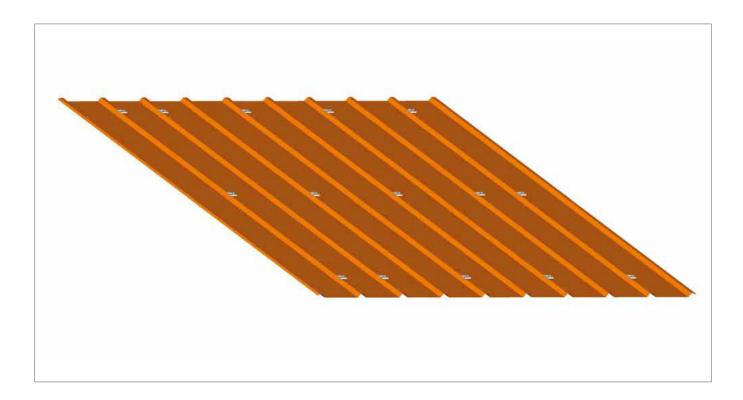


2.12 Alternative SAFE-CLICK+ Montage mit Setzlatte.

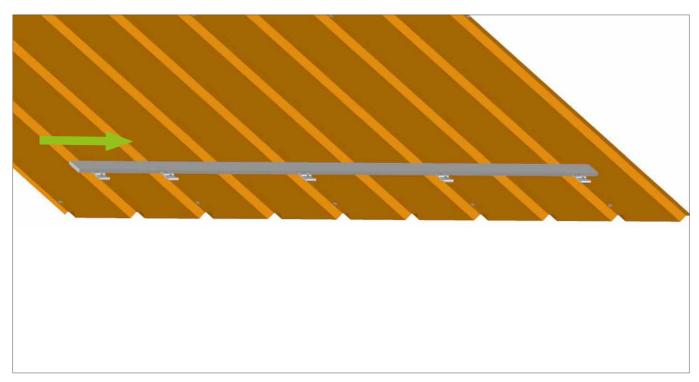


Setzlatte entlang der ersten SAFE-CLICK+ Reihe anlegen.


2.12 Alternative SAFE-CLICK+ Montage mit Setzlatte.

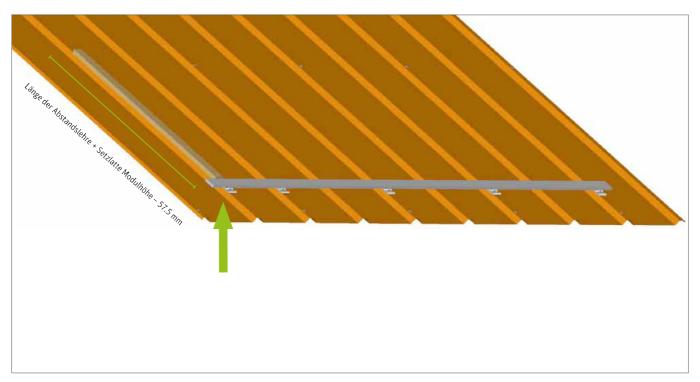


Abstandslehre an Setzlatte anstoßen.

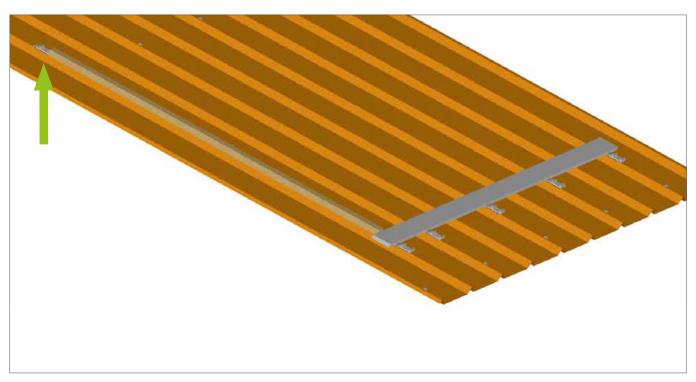


SAFE-CLICK+ oberhalb der Abstandslehre anstoßen und anschlagorientiert festschrauben.

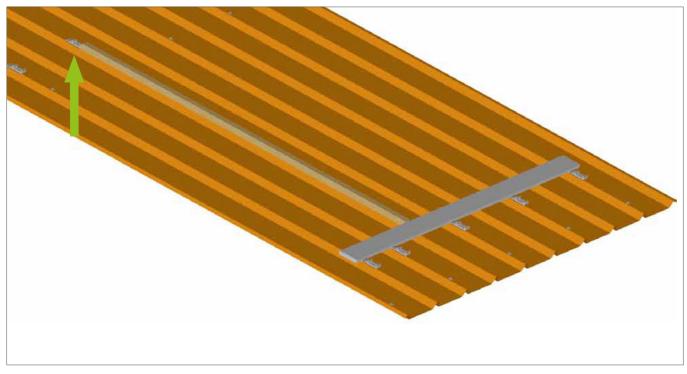

 $\label{thm:mit} \mbox{Mit dieser Montagevariante k\"onnen die SAFE-CLICK+ auch einfach versetzt angeordnet werden.}$

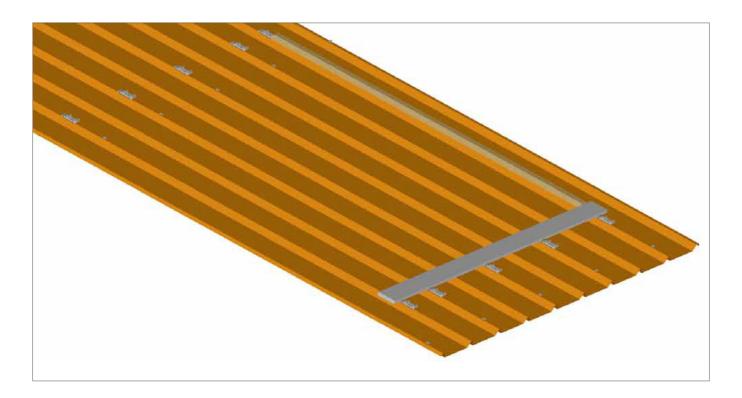


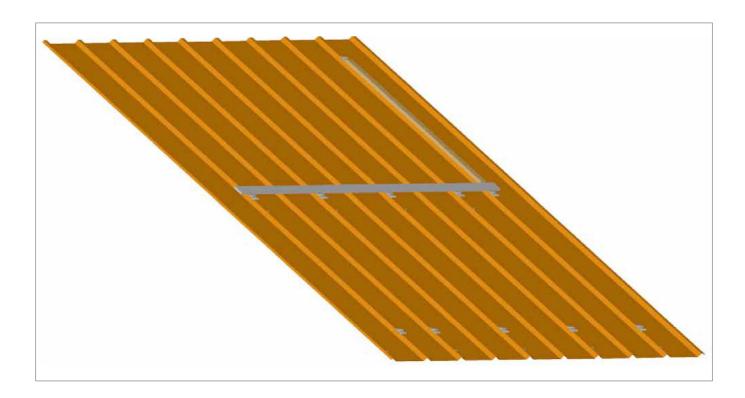


${\bf 3.1~TS\text{-}Profile~an~den~seitlichen~Modulfeldenden~mit~TS\text{-}E~(Endwinkeln)~vorbereiten.}$



1. TS-E in das TS-Profil stecken.

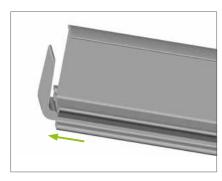


2. TS-E bis zum Anschlag einschieben.

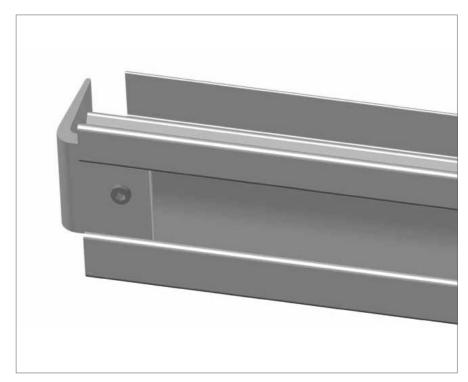


 $3.\ Madenschraube\ von\ unten\ anziehen.$


3.2 Das unterste TS-Profil einklicken.

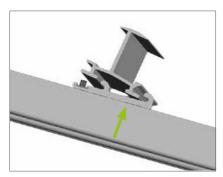

1. TS-Profil unten auf SAFE-CLICK+ schräg aufstellen.

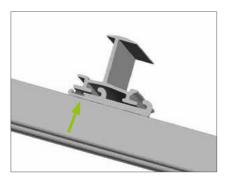


2. TS-Profil oben auf SAFE-CLICK+ Feder drücken.

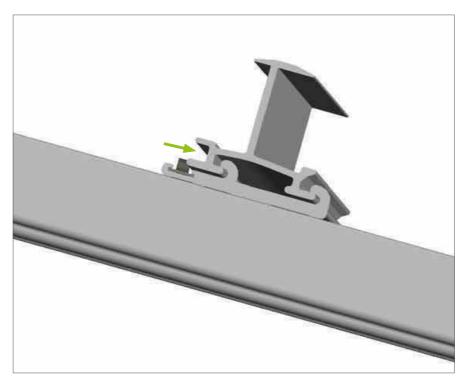


3. TS-Profil entlang der Dachschräge nach unten schieben, bis die SAFE-CLICK+ Feder nach oben klickt.


3.2 Das unterste TS-Profil einklicken.

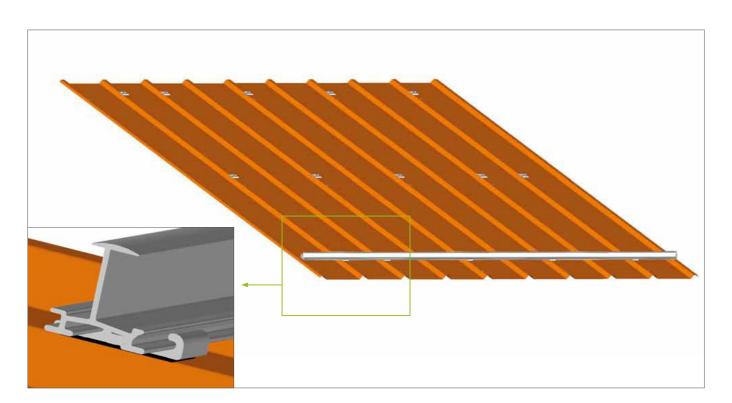


3.3 Folgende TS-Profilreihe einklicken.

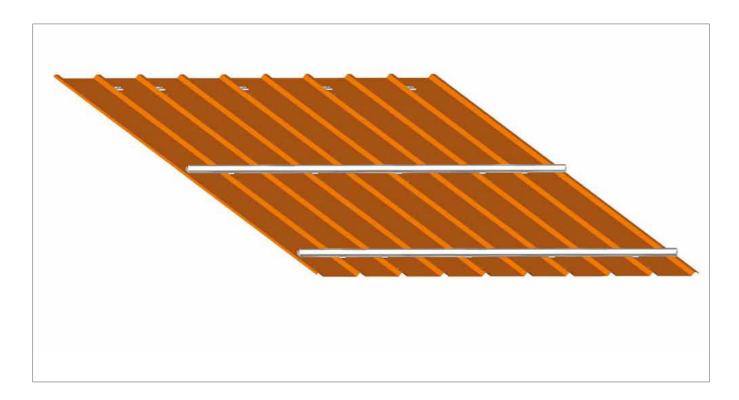


3.4 Restliche TS-Profile einklicken.

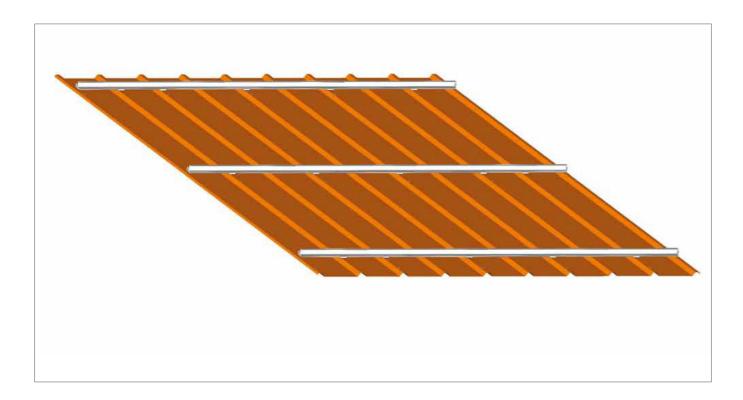


3.5 Längsstöße der TS-Profile mit TS-C Verbinder.

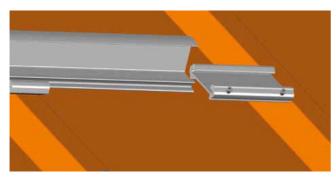


 $\underline{\text{1. TS-C Verbinder mit den Madenschrauben zur Traufe gerichtet ansetzen.}}$

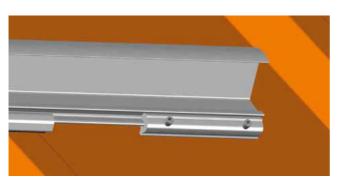

2. TS-C Verbinder in das vormontierte TS-Profil einschieben.

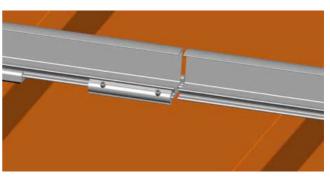


3. Das anzuschließende TS-Profil mit 5 mm Abstand einklicken.

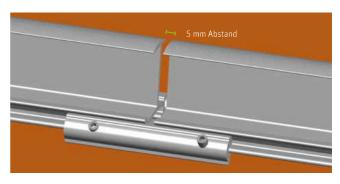

 $\frac{\text{4. TS-C Verbinder mittig auf beide TS-Profile schieben und nur einseitig eine Madenschraube}}{\text{festdrehen, um Spannungen infolge Temperaturschwankungen gering zu halten.}}$

3.6 Horizontale Fixierung der TS-Profile mit dem Biegewerkzeug

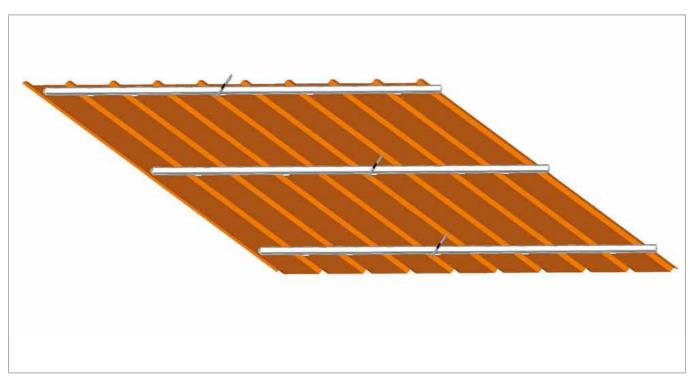

 $1.\, {\sf Jedes\,TS-Profil\,muss\,an\,einem\,mittig\,angeordneten\,SAFE-CLICK+\,links\,und\,rechts\,abgekantet\,werden!}$

3.6 Horizontale Fixierung der TS-Profile mit dem Biegewerkzeug




 $2.\ Biegewerkzeug\ direkt\ neben\ dem\ SAFE-CLICK+\ in\ den\ unteren\ Schenkel\ des\ TS-Profils\ einschieben.$

3.6 Horizontale Fixierung der TS-Profile mit dem Biegewerkzeug.



3. Biegewerkzeug nach unten drehen.

3.6 Horizontale Fixierung der TS-Profile mit dem Biegewerkzeug.

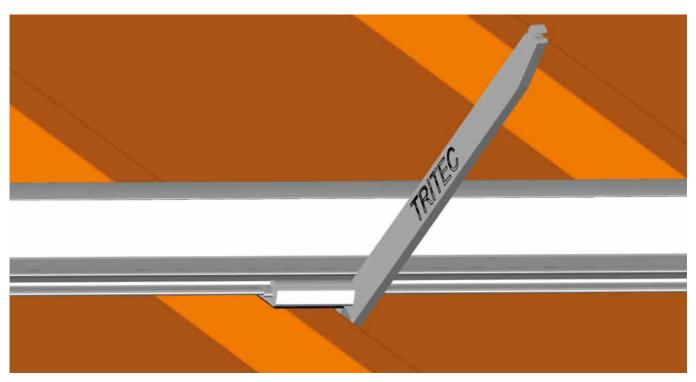


4. Biegewerkzeug auf der gegenüberliegenden Seite des SAFE-CLICK+ einschieben und abkanten.


3.6 Horizontale Fixierung der TS-Profile mit dem Biegewerkzeug.




 $\underline{\mathsf{5}}.\,\mathsf{Entsprechend}\,\,\mathsf{wie}\,\,\mathsf{auf}\,\mathsf{dem}\,\,\mathsf{Bild}\,\,\mathsf{dargestellt},\,\mathsf{m\"{u}}\mathsf{u}\mathsf{ssen}\,\,\mathsf{die}\,\,\mathsf{Abbiegungen}\,\,\mathsf{ausgef\"{u}}\mathsf{hrt}\,\mathsf{sein}.$

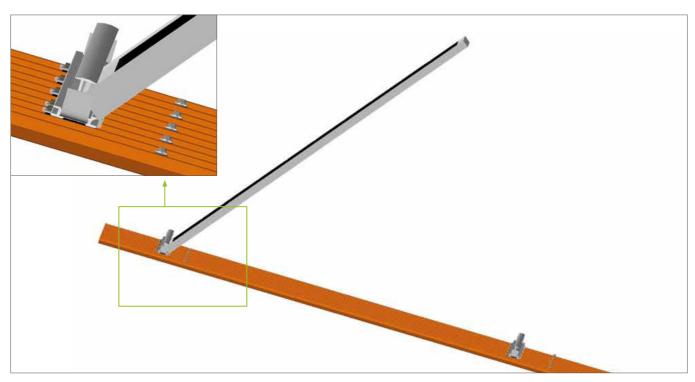


 $1.\,\mathsf{Modul}\,\mathsf{auf}\,\mathsf{dem}\,\mathsf{oberen}\,\mathsf{TS-Profil},\,\mathsf{wie}\,\mathsf{dargestellt}\,\mathsf{aufstellen}\,\mathsf{und}\,\mathsf{verkabeln}.$

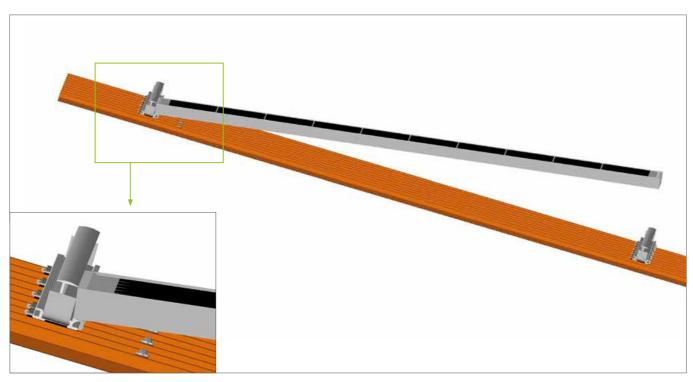


2. Modul nach unten drehen bis ca. 10 cm vor dem unteren TS-Profil.

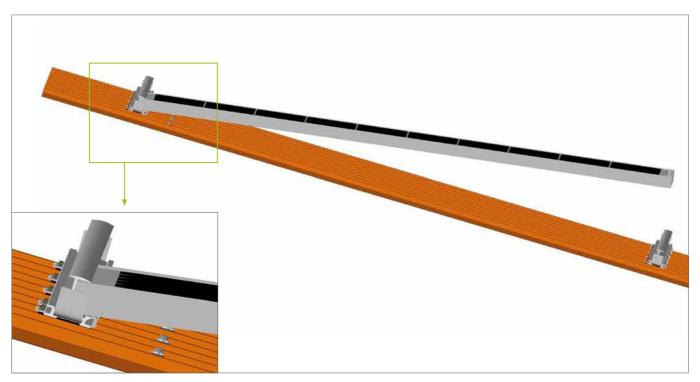


3. Modul nach oben in das TS-Profil schieben.

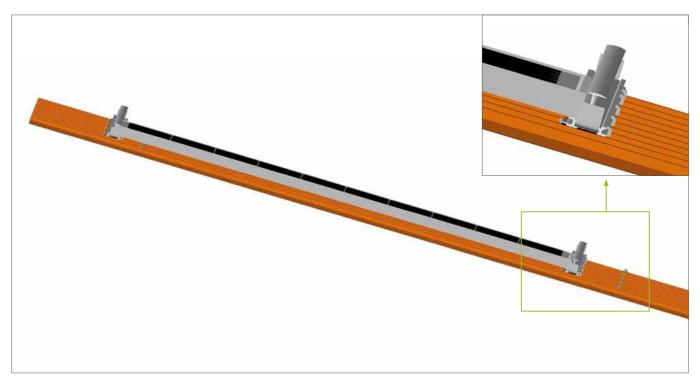


 $4.\ \mathsf{Modul}\ \mathsf{nach}\ \mathsf{unten}\ \mathsf{drehen},\ \mathsf{bis}\ \mathsf{es}\ \mathsf{auf}\ \mathsf{dem}\ \mathsf{unteren}\ \mathsf{TS-Profil}\ \mathsf{aufliegt}.$

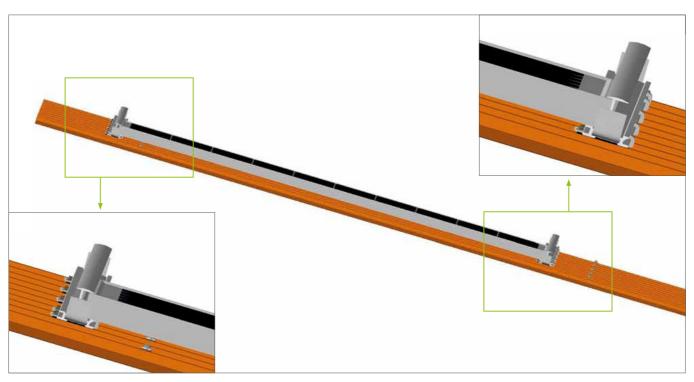


5. Modul in das untere TS-Profil schieben.

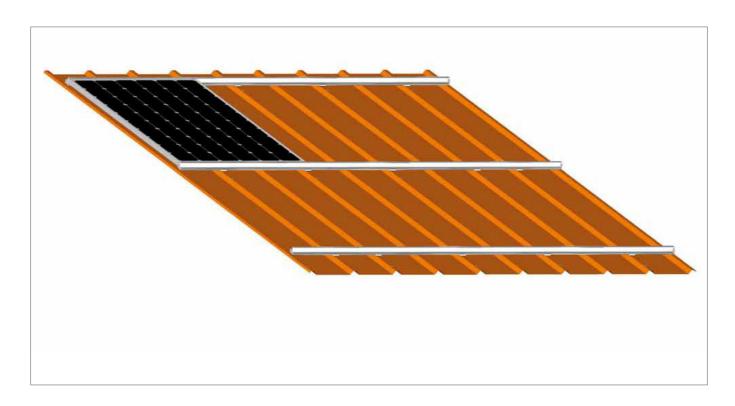


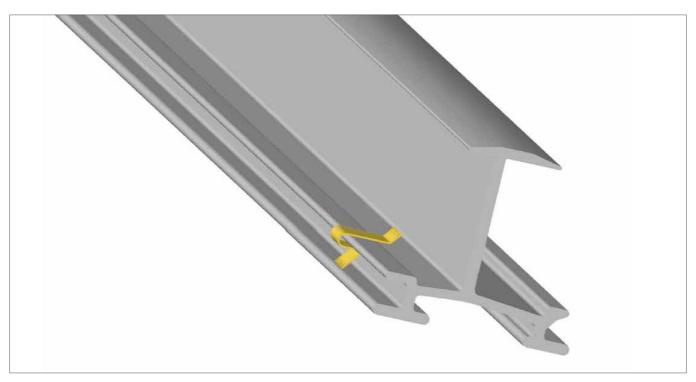


 $1.\,\mathsf{TRI}\text{-}\mathsf{STAND}\,\mathsf{Erdungskralle}\,\mathsf{für}\,\mathsf{TS}\text{-}\mathsf{Einlegeschiene}\,\mathsf{von}\,\mathsf{oben}\,\mathsf{in}\,\mathsf{das}\,\mathsf{TS}\text{-}\mathsf{Profil}\,\mathsf{eindrücken}.$

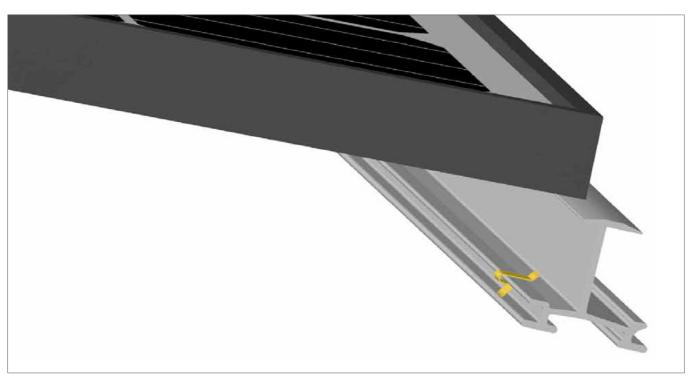


2. Modul in das obere TS-Profil schieben und nach unten drehen.

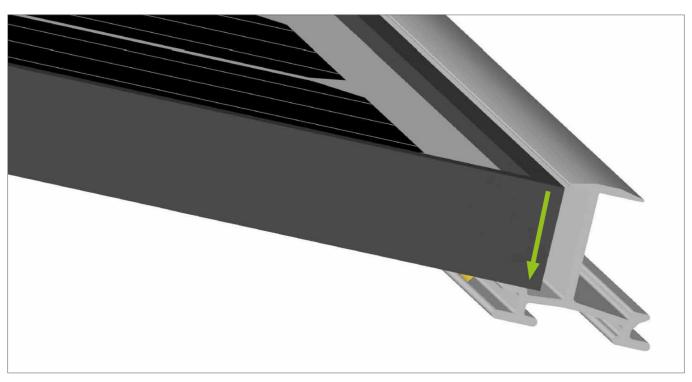


3. Modul auf der Erdungskralle ablegen.

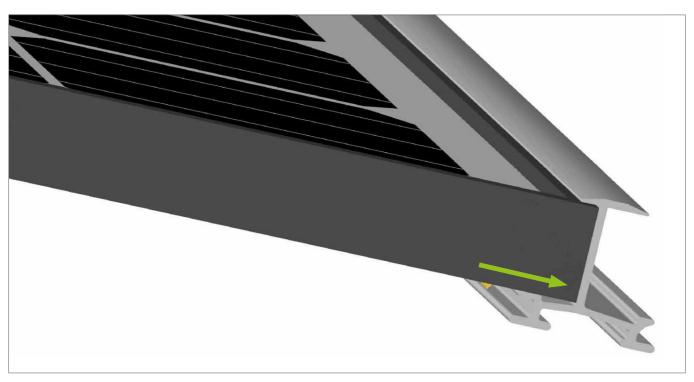



4. Modul in das TS-Profil nach unten schieben.

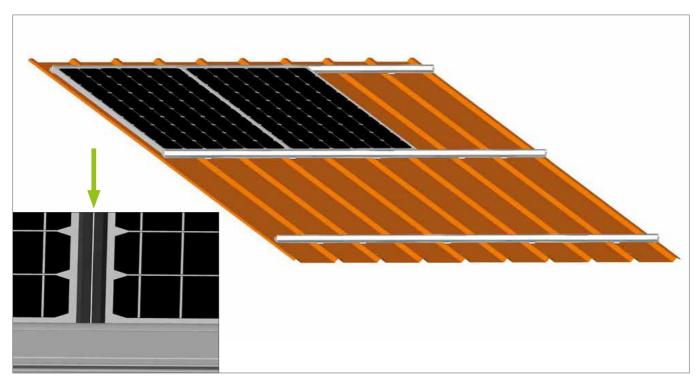


Abstand zwischen den Modulen 2 mm

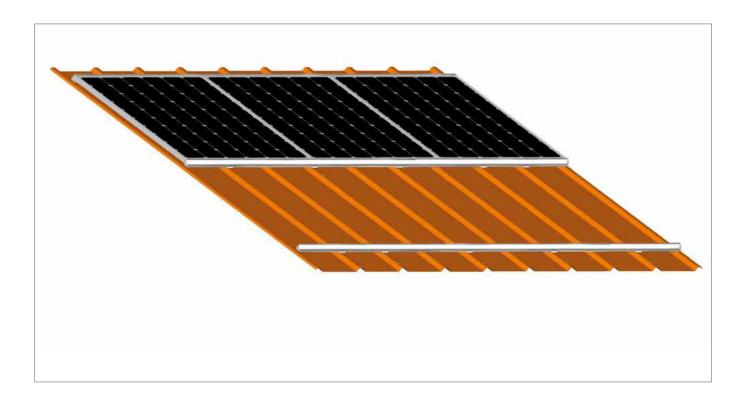

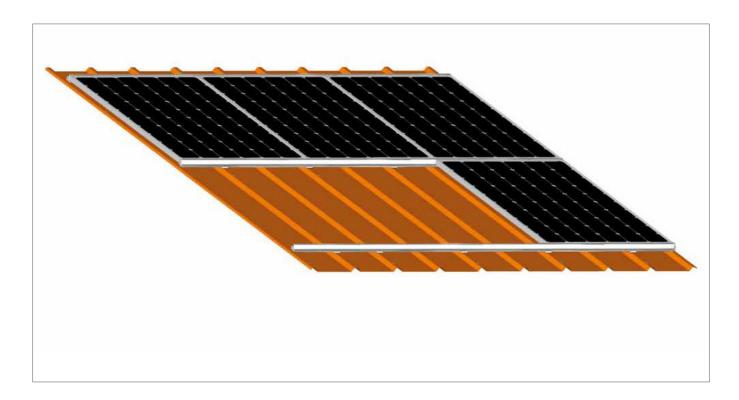

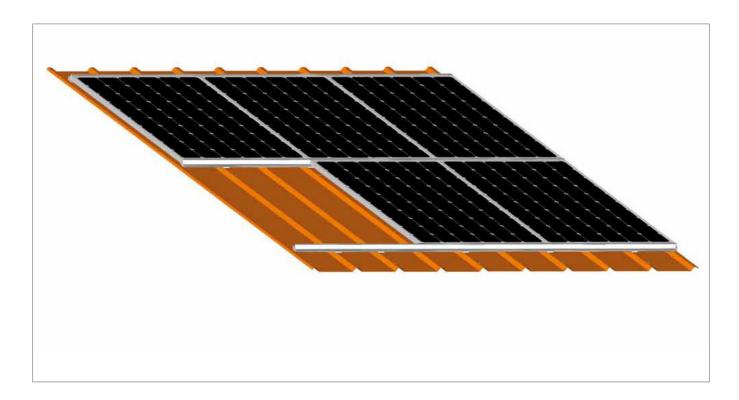

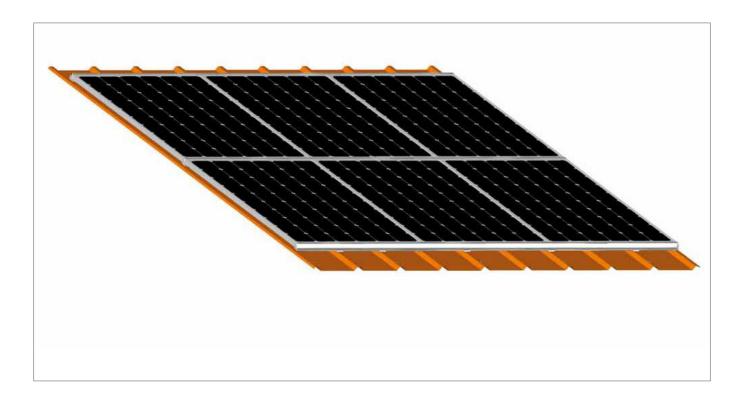

3.2 Klemmsystem

3.2.1 Werkzeug

Zur Installation wird folgendes Werkzeug benötigt:

1. Akkuschrauber mit 8 mm Schraubaufsatz

2. Inbusschlüssel 6 mm Innensechskant

3. TRI-STAND Biegewerkzeug

4. Schnur

5. Abstandslehre

3.2.2 Systemkomponenten



TRI-STAND Universalprofil UP-TS

6.000 m, Alu blank



TRI-STAND TS-C Verbinder

255375



255347







Werkzeuge



TRI-FAST SAFE-CLICK+

255346



TRI-STAND / TRI-ROOF+ Biegewerkzeug


255331

3.2.3 Aufbau des Montagesystems

Die Montage erfolgt in vier Schritten:


- 1. Modulfeld einmessen
- 2. SAFE-CLICK+ montieren
- 2.1 SAFE-CLICK+ entlang der Markierung aufsetzen und TRI-STAND Dünnblechschrauben anschlagorientiert festschrauben.
- 3. UP-TS Profile montieren
- 3.1 Das unterste UP-TS Profil einklicken
- 3.2 Folgende UP-TS Profile einklicken
- 3.3 Längsstöße der UP-TS Profile mit TS-C Verbinder
- 3.4 Horizontale Fixierung der UP-TS Profile mit dem Biegewerkzeug
- 4. Modul-Montage
- 4.1 Klemmen der Module
- 4.2 Module verkabeln und klemmen

1. Modulfeld einmessen

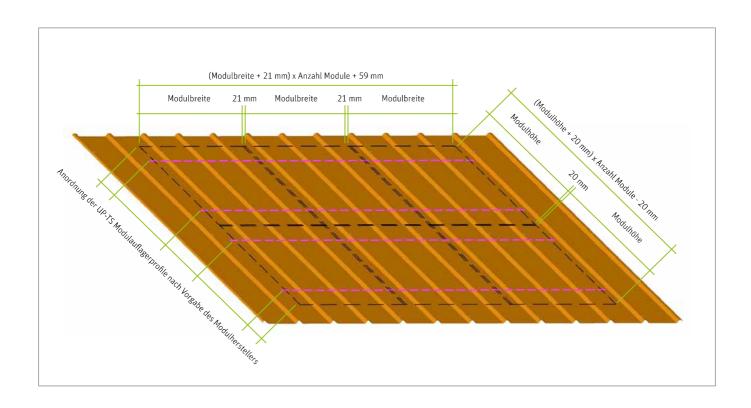



2. SAFE-CLICK+ montieren

2.1 SAFE-CLICK+ entlang der Markierung aufsetzen und TRI-STAND Dünnblechschrauben anschlagorientiert festschrauben.

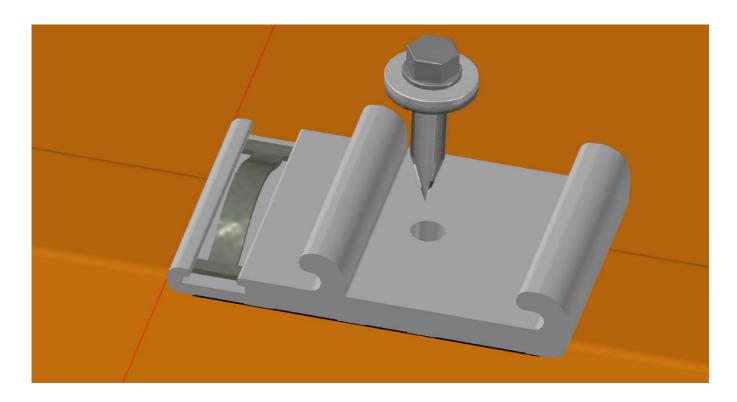


2. SAFE-CLICK+ montieren

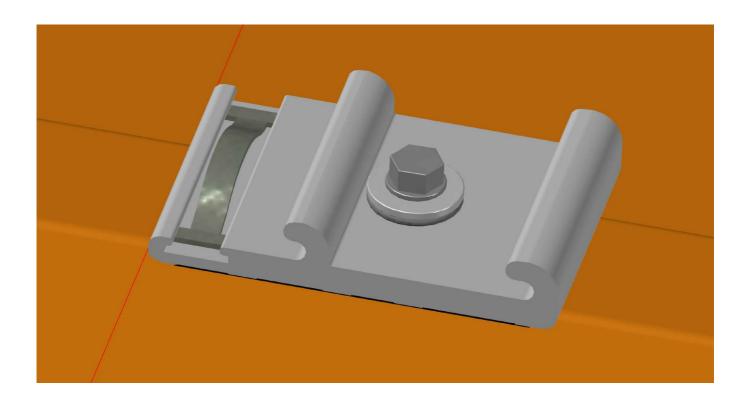

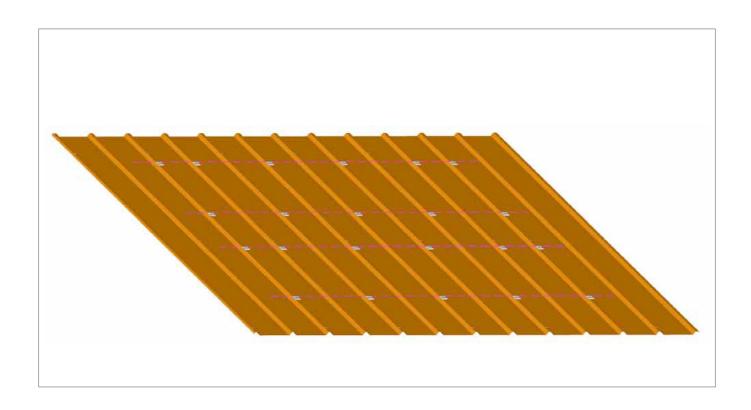


3. UP-TS Profile montieren

3.1 Das unterste UP-TS Profil einklicken.

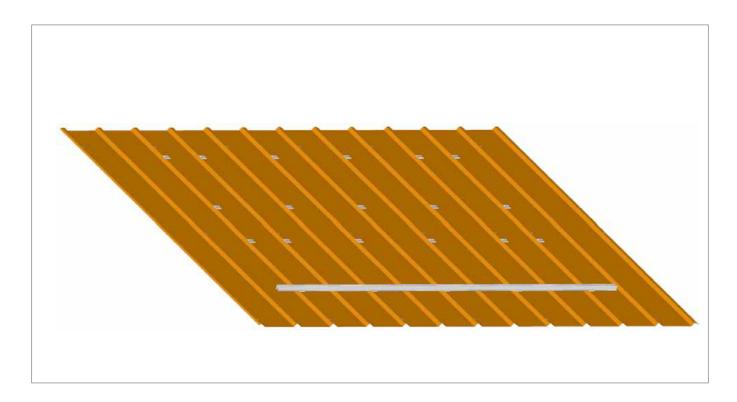


3.2 Folgende UP-TS Profile einklicken.

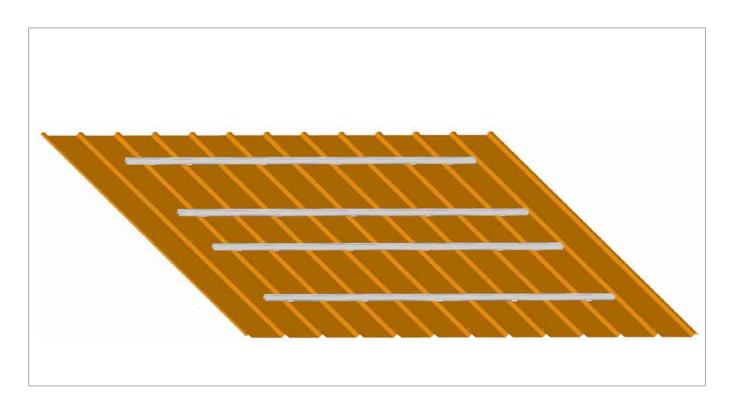


3. UP-TS Profile montieren


3.3 Längsstöße der UP-TS Profile mit TS-C Verbinder

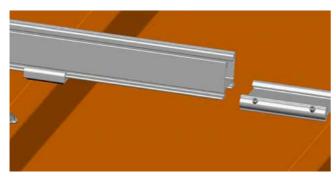


1. TS-C Verbinder an das UP-TS Profil führen.

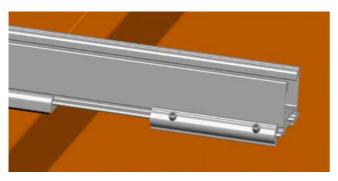

2. TS-C Verbinder in das vormontierte TS-Profil einschieben.

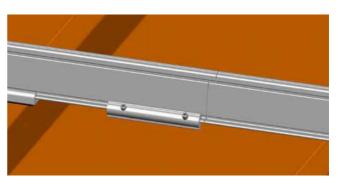


3. Das anzuschließende UP-TS Profil bündig einklicken.

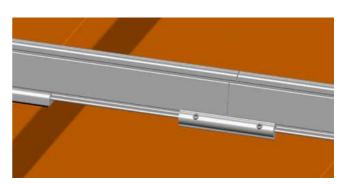

4. TS-C Verbinder mittig auf beide UP-TS Profile schieben u. beide Madenschrauben festdrehen.

3. UP-TS Profile montieren


3.4 Horizontale Fixierung der UP-TS Profile mit dem Biegewerkzeug

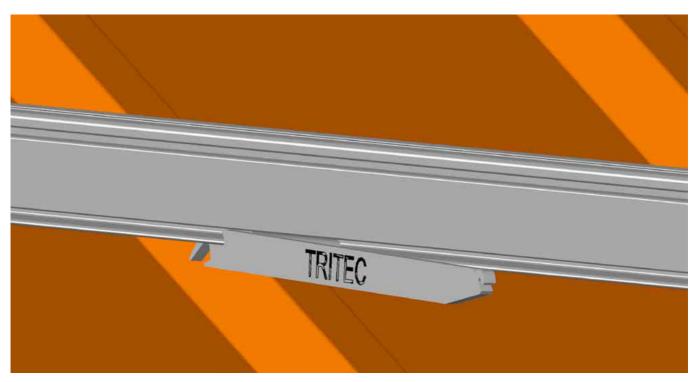


 ${\sf Jeder\,UP-TS\,Profils trang\,muss\,an\,einem\,mittig\,ange ordneten\,SAFE-CLICK+\,links\,und\,rechts\,abge kantet\,werden!}$

Achtung: Das UP-TS Profil darf maximal bis 12 m gestoßen werden, dann folgt eine Modulfeldtrennung!

4.1 Klemmen der Module

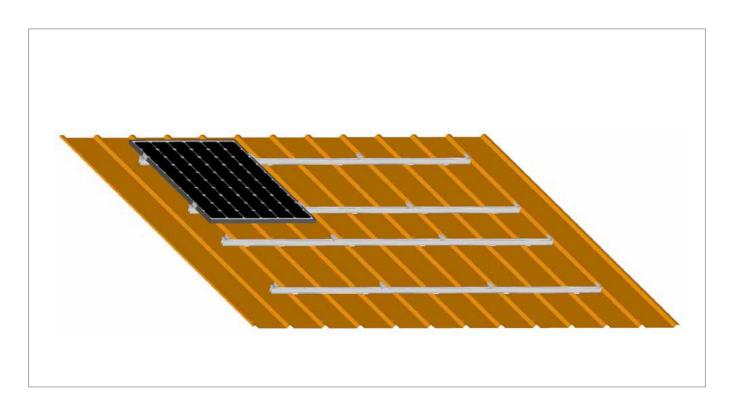

4.2 Module verkabeln und klemmen

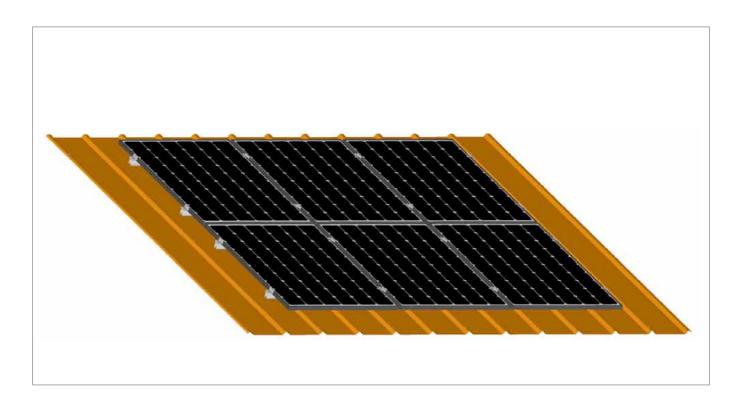

3 TRI-FAST auf Trapezblechdach | 3.3 TS-T Halter optional für Höhenausgleiche

3.3 TS-T Halter optional für Höhenausgleiche

3.3.2 Systemkomponenten

3.3.1 Werkzeug

Zur Installation wird folgendes Werkzeug benötigt:

Akkuschrauber mit 8 mm Schraubaufsatz



Werkzeuge



TRI-FAST TS-T Halter




255680

TRI-STAND Dünnblechschraube 6.0x25 DS

255347


3.3.3 TS-T Halter Montage

TS-T Halter montieren

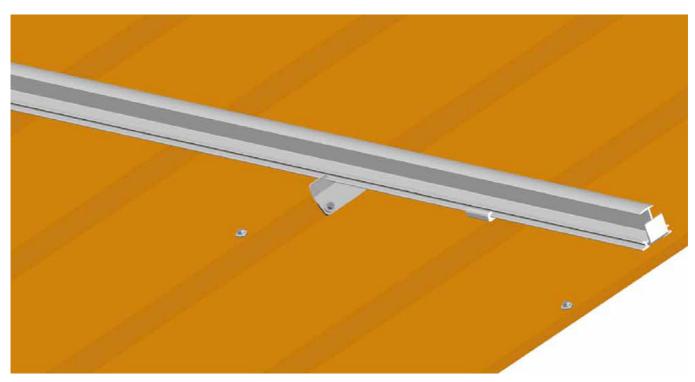


 $Der\,TS-T\,Halter\,wird\,bei\,Trapezblechunebenheiten\,von\,O\,\,bis\,22\,\,mm\,TS-Profilabstand\,nachträglich\,montiert.$


TS-T Halter montieren

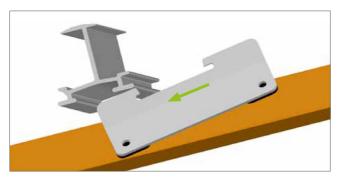


1. TS-T Halter unter dem TS oder UP-TS Profil durchführen.

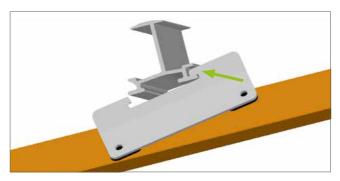

 $2.\,\mathsf{TS}\text{-}\mathsf{T}\,\,\mathsf{Halter}\,\,\mathsf{mit}\,\,\mathsf{dem}\,\,\mathsf{langen}\,\,\mathsf{Zapfen}\,\,\mathsf{oben}\,\,\mathsf{einh\"{a}ngen}.$

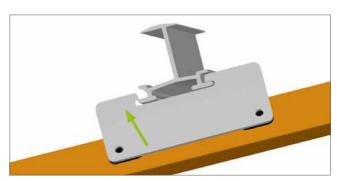


3. TS-T Halter hochdrehen.

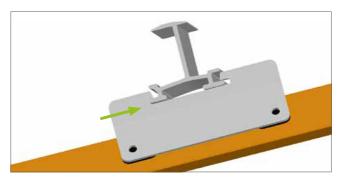

4. TS-T Halter nach oben schieben.

TS-T Halter montieren

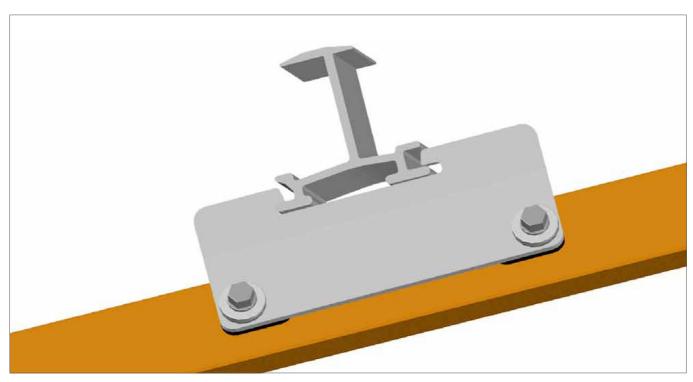

TS-T Halter mit TRI-STAND Dünnblechschraube 6.0x25 DS anschlagorientiert festschrauben.

4 Anhang

4.1 Schneefang für das Einlegesystem mit TS-Profilen

4.1.1 Werkzeug

Zur Installation wird folgendes Werkzeug benötigt:

Akkuschrauber mit 8 mm Schraubaufsatz

4.1.2 Systemkomponenten



TRI-SNOW Schneefang-Schiene 110 cm

255227

Alu blank



 $\frac{\text{TRI-SNOW Schneefang-Schiene }110\ \text{cm}}{\text{schwarz}}$

255229



Werkzeuge



TRI-STAND Bohrschraube 5.5x19 A2

255232

4.1.3 TRI-SNOW Montage


Das Aufschrauben der TRI-SNOW Schneefang-Schienen erfolgt parallel zum Modul-Einlegen.

Wichtig: Zuerst wird das Modul eingelegt und danach die TRI-SNOW Schneefang-Schiene aufgeschraubt!


Die TRI-SNOW Schneefang-Schiene wird mit jeweils vier TRI-STAND Bohrschrauben 5.5x19 A2, wie dargestellt, auf das TS-Profil geschraubt.

Die Anzahl der TRI-SNOW Schneefang-Schienen ist von der Modulanordnung (hochkant oder quer) und den Modulreihen abhängig. In der TRI-DESIGN Auslegung wird die Anordnung optisch dargestellt.


Bei vertikaler Modulmontage werden die TRI-SNOW Schneefang-Schienen immer mittig an jedem zweiten Modul und reihenweise versetzt angeordnet, wobei sie am Modulfeldende bündig platziert werden. Bei horizontaler Modulmontage werden die TRI-SNOW Schneefang-Schienen in der ersten Reihe mittig angeordnet. In der zweiten Reihe werden sie an den Modulstößen, jeweils mittig über die unteren TRI-SNOW Schneefang-Schienen platziert. Dies erfolgt reihenweise abwechselnd, wobei sie am Modulfeldende bündig platziert werden.

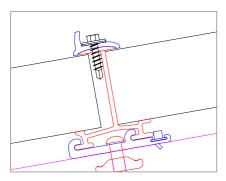

TRI-SNOW Schneefang-Schiene auf TS-Profil

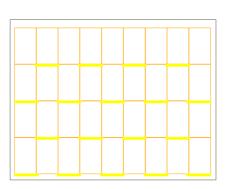

Beispiel: vertikale Modulanordnung

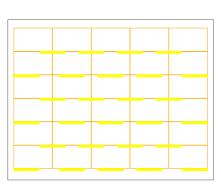

Beispiel: horizontale Modulanordnung



► Besuchen Sie uns direkt vor Ort:

Aarberg – Basel – Chiasso – Lausanne – Schallstadt – Viso – Zürich

www.tritec.c

TRITEC AG Heckenweg 29 CH-3270 Aarberg T +41 (0) 32 665 35 35 aarberg@tritec.ch